

# Гильотина электромеханическая

## Stalex Q11-2x2550NC



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## I КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ

Гильотина оснащена понижающей цепной передачей, которая состоит из двигателя с управляемой скоростью, малой звездочки, цепи, большой звездочки эксцентрикового колеса и шпинделя.

Основные части гильотины, такие как полки, верхнее лезвие, рабочий стол и т.д. имеют стальную сварную конструкцию. Конструкция гильотины рассчитана на высокую производительность и имеет отличную форму. Гильотина оборудована защитными и предохранительными устройствами для обеспечения безопасности.

Гильотина предназначена для обработки листового металла, изготовления частей электрических приборов, автомобилей и резки тонких листов. Положение заднего упора определяется по цифровому индикатору (DRO). Таким образом, задний упор можно быстро позиционировать и точно выставлять ширину резки. Пневматическая задняя опора предотвращает падение широких листов во время резки.

## II Основные технические характеристики

	Параметр	Q11-2X2500NC	Примечание
1.	Макс. толщина (мм)	2	$\sigma_b \leq 450 \text{ Н/мм}^2$
1.	Макс. ширина (мм)	2550	
2.	Угол (градусы)	1,6°	
3.	Ход (Т/мин)	30	
4.	Высота рабочего стола (мм)	830	
5.	Задний упор (мм)	630	
6.	Двигатель с управляемой скоростью	Двигатель, кВт 4	
11.	Размеры упаковки (см)	316x116x151	
12.	Масса нетто (кг)	1980	
13.	Масса брутто (кг)	2150	

\* Макс. толщина - указана для обычной стали (низкоуглеродистой и углеродистой стали), с пределом прочности  $\sigma_b$ , который не должен превышать параметр  $\sigma_b < 450 \text{ МПа}$  ( $1 \text{ Н/мм}^2 = 1 \text{ МПа}$ ).

Для работы с материалами, не входящих в группу углеродистые стали (такие как легированные стали, нержавеющие стали, холоднокатаные стали) необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца. Макс. толщина резки при работе с нержавеющей сталью составит около 1мм (с пределом прочности  $\sigma_{\text{в}} < 600 \text{ МПа}$ ), для модели Q11-2x2550NC.

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности  $\sigma_{\text{в}}$ , который не должен превышать параметр  $\sigma_{\text{в}} < 450 \text{ МПа}$  при работе с низкоуглеродистой сталью. И зависит не только от вида, сорта, термообработки материала, но и его длины и толщины, более точно определить макс. допустимую толщину - возможно только методом пробной резки.

### **III Транспортировка и установка**

1) Транспортировка: При транспортировке гильотины соблюдать равновесие! Транспортировка гильотины с помощью вилочного погрузчика показана на Рис. 1.

2) Установка: Заливка фундамента под гильотину выполняется в два приема: сначала выполняется заливка общего фундамента, оставляя места для четырех отверстий под анкерные болты, затем устанавливаются анкерные болты и также заливаются бетонным раствором (Рис. 2). Глубина отверстий под анкерные болты должна быть не менее 500 мм. После установки станка необходимо выполнить выравнивание, допуск составляет 0,3/1000 мм по вертикали и горизонтали. После выравнивания затянуть анкерные болты.

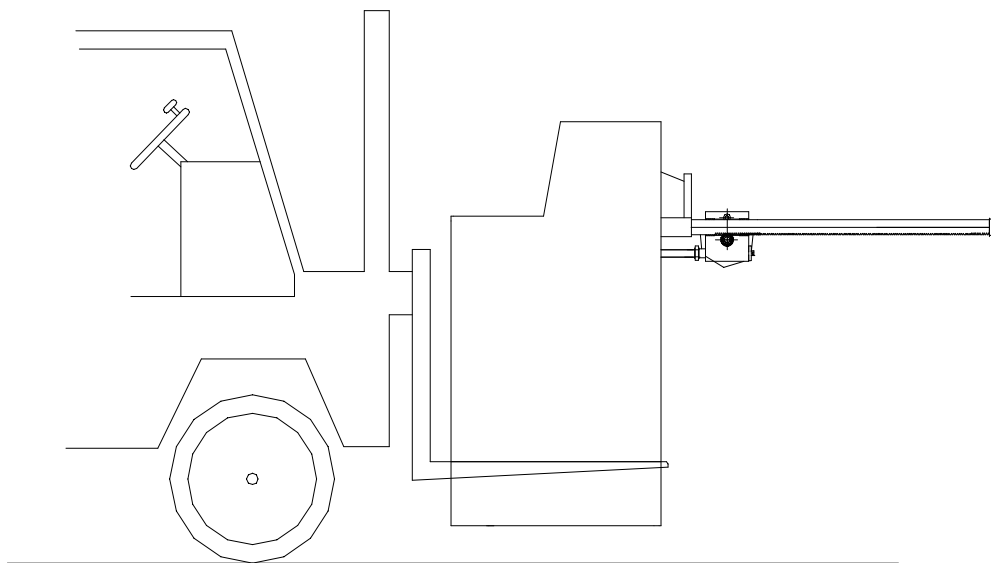


Рис. 1

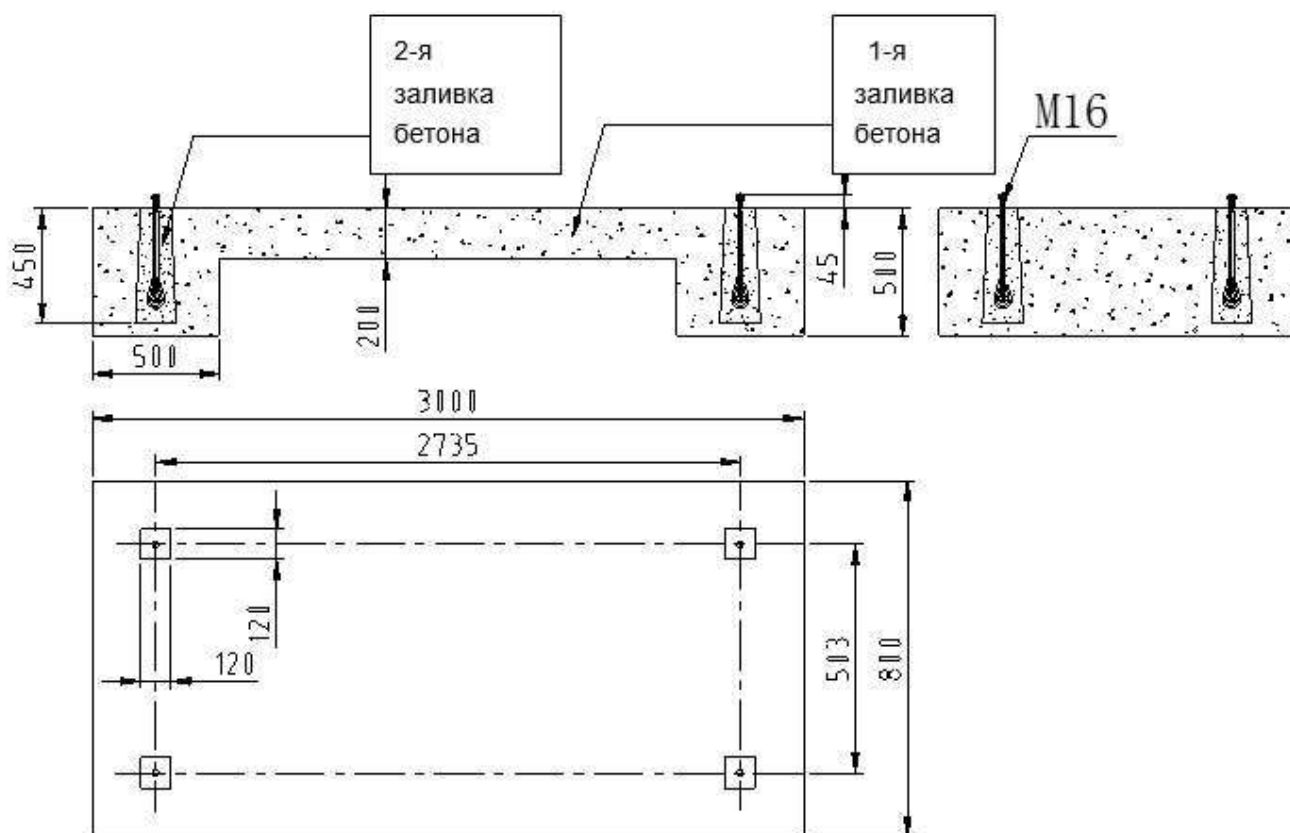


Рис. 2

#### IV Подготовка и пробный запуск

1. После установки очистить гильотину.
2. Проверить состояние всех болтов/гаек, затянуть ослабленные. Убрать все препятствия на пути движущихся частей.
3. Проверить состояние электрической части и наличие заземления. Подать питание на станок и включить его, чтобы проверить направление вращения двигателя. Поскольку станок полностью огражден, необходимо снять переднее ограждение. Направление вращения показано на Рис. 5.
4. Проверить подачу смазки согласно схеме смазки. Смазать все детали.
5. Убедиться, что положение кромок верхнего и нижнего лезвий соответствуют толщине резки.
6. Проверить работу станка согласно инструкции для электрической части.

#### V Регулировка зазора между режущими кромками

1. Соотношение между толщиной листа и зазора между режущими кромками показано на Рис. 3 (заводская настройка: 2 мм).

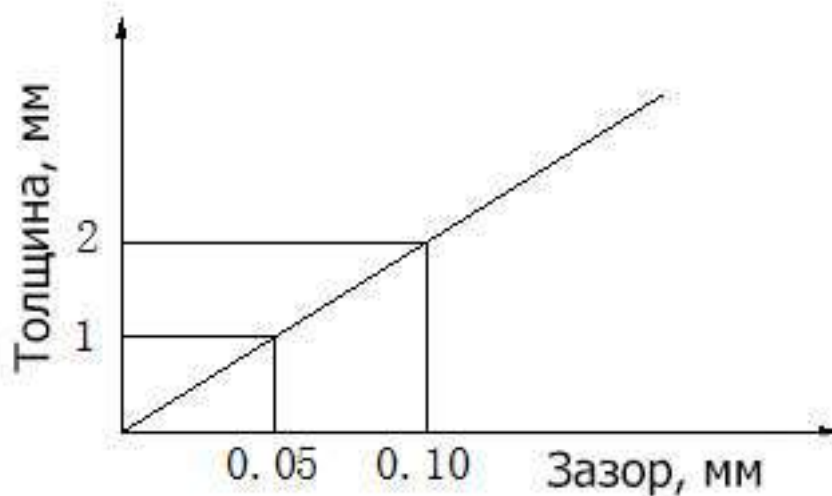


Рис. 3

2. Регулировка (Рис. 4):

Увеличение зазора между режущими кромками: ослабить винт 1 и гайку 3, затянуть гайку 4 для фиксации болта 5. Уменьшение зазора между режущими кромками: ослабить винт 1 и гайку 4, затянуть гайку 3 для фиксации болта 2. Проверить зазор щупом. Если зазор соответствует толщине листа, то затянуть все гайки и винты. **Внимание:** необходимо отрегулировать обе стороны, до регулировки ослабить гайку 6 и затянуть ее после регулировки.

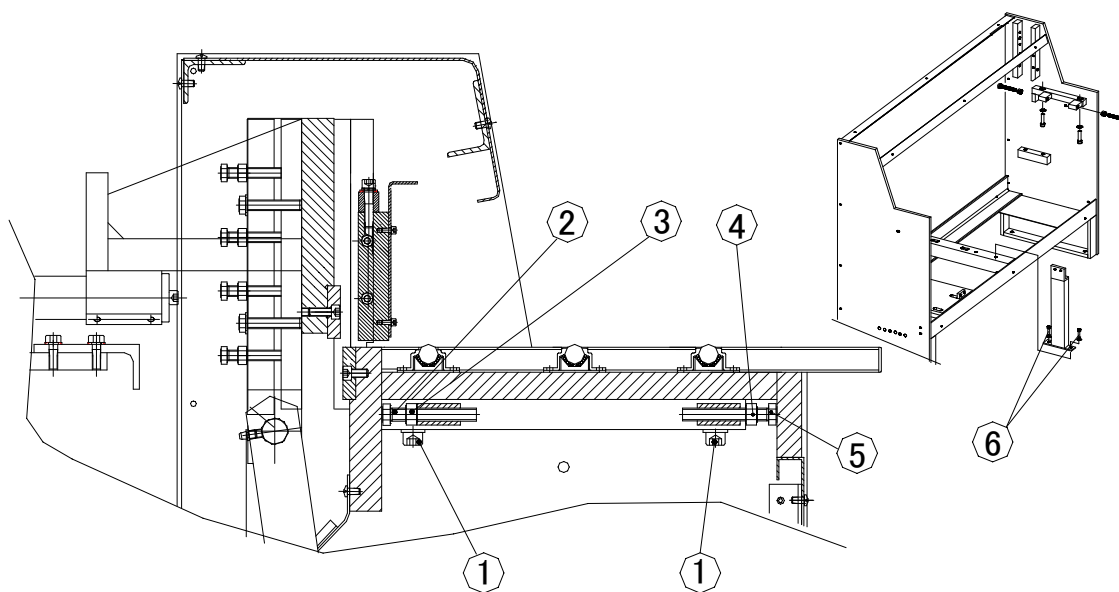
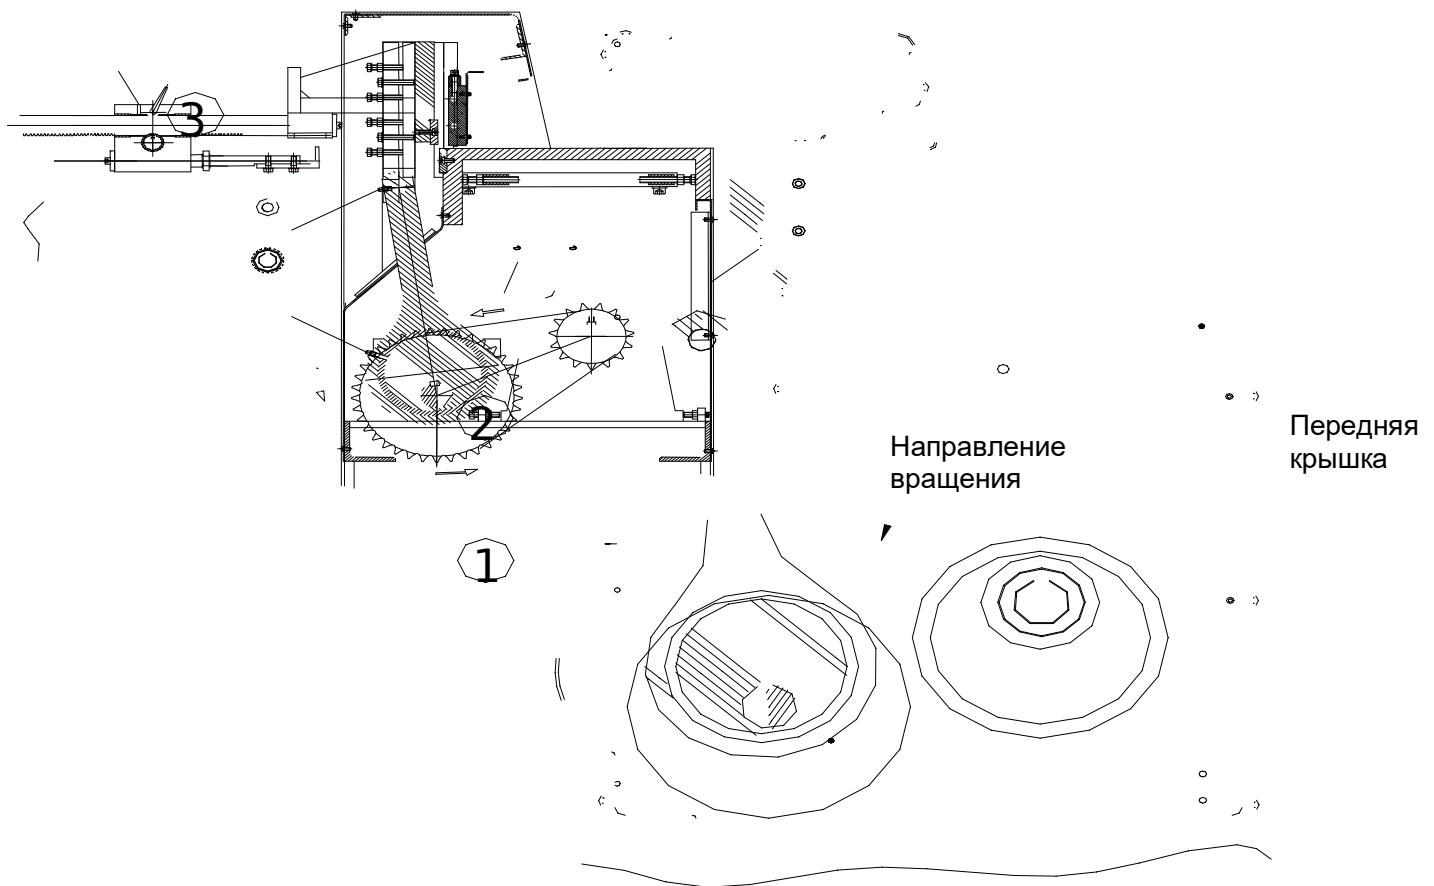


Рис. 4

## VI Смазка (Рис. 5)

№	Точка смазки	Кол-во	Интервал смазки	Смазка
1	Медная втулка	2	1 раз в смену	Машинное масло
2	Вал рамы верхнего лезвия	2	1 раз в смену	Машинное масло
3	Шток заднего ограждения	4	1 раз в смену	Машинное масло



**Рис. 5**


Ручная смазка по точкам должна выполняться регулярно. Для смазки точек 1 и 2 необходимо снимать защитное ограждение.


## **VII Техническое обслуживание**



1. К работе на гильотине допускается только квалифицированный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.
2. Содержать рабочее место в чистоте. На неокрашенные и выдвижные части станка нанести антикоррозионную смазку.
3. Следить за состоянием режущих кромок. При обнаружении повреждения, износа и т.п. необходимо отшлифовать лезвие или заменить его. Не резать поврежденный материал, слишком толстый материал или материал с жесткими наплывами, остатками, сварными швами, поврежденными кромками и т.д.
4. Использовать чистую антикоррозионную смазку.
5. Эксплуатацию станка вести в точном соответствии с инструкцией по эксплуатации. Не перегружать станок во избежание повреждения деталей или лезвий.

- 6、 При возникновении неполадок в работе станка немедленно остановить его, обесточить, найти и устранить причину неполадки.
- 7、 После окончания работы отключить станок и очистить его.
- 8、 Регулярно проверять электрическую систему. После осмотра и ремонта двигателя проверить направление вращения и скорость.



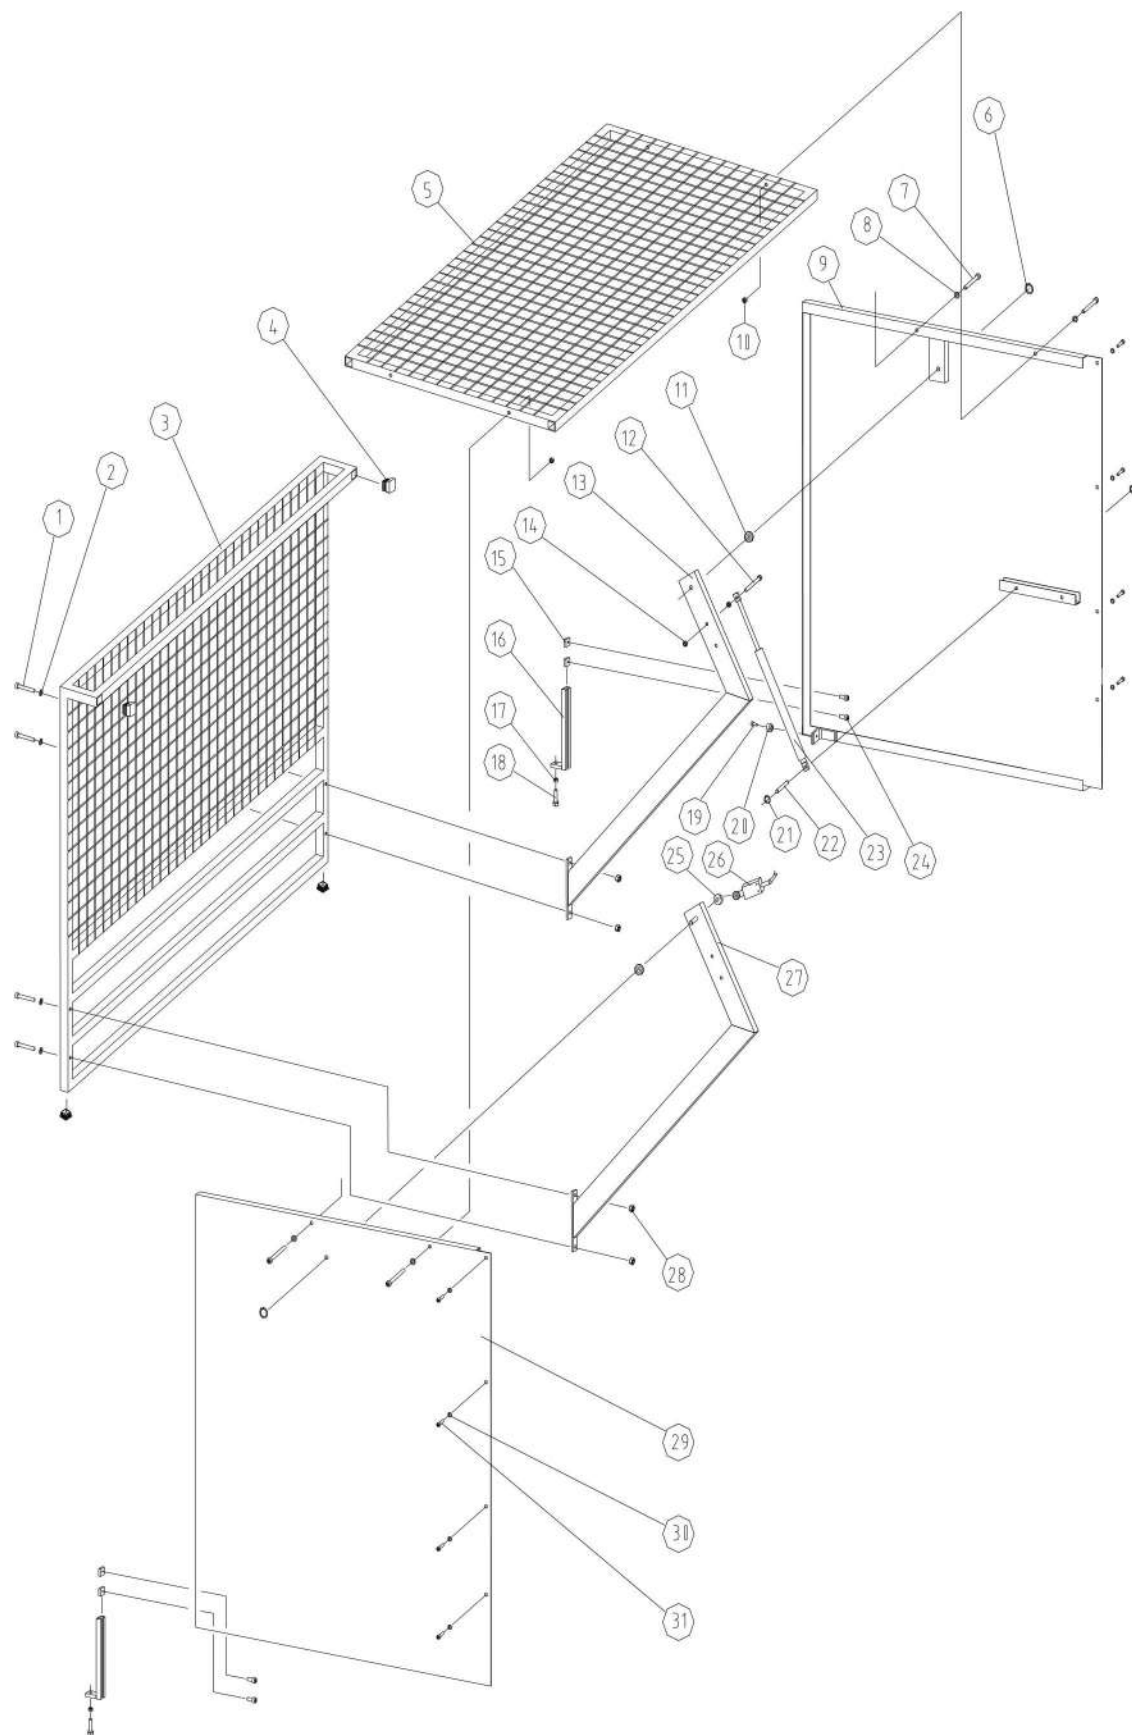

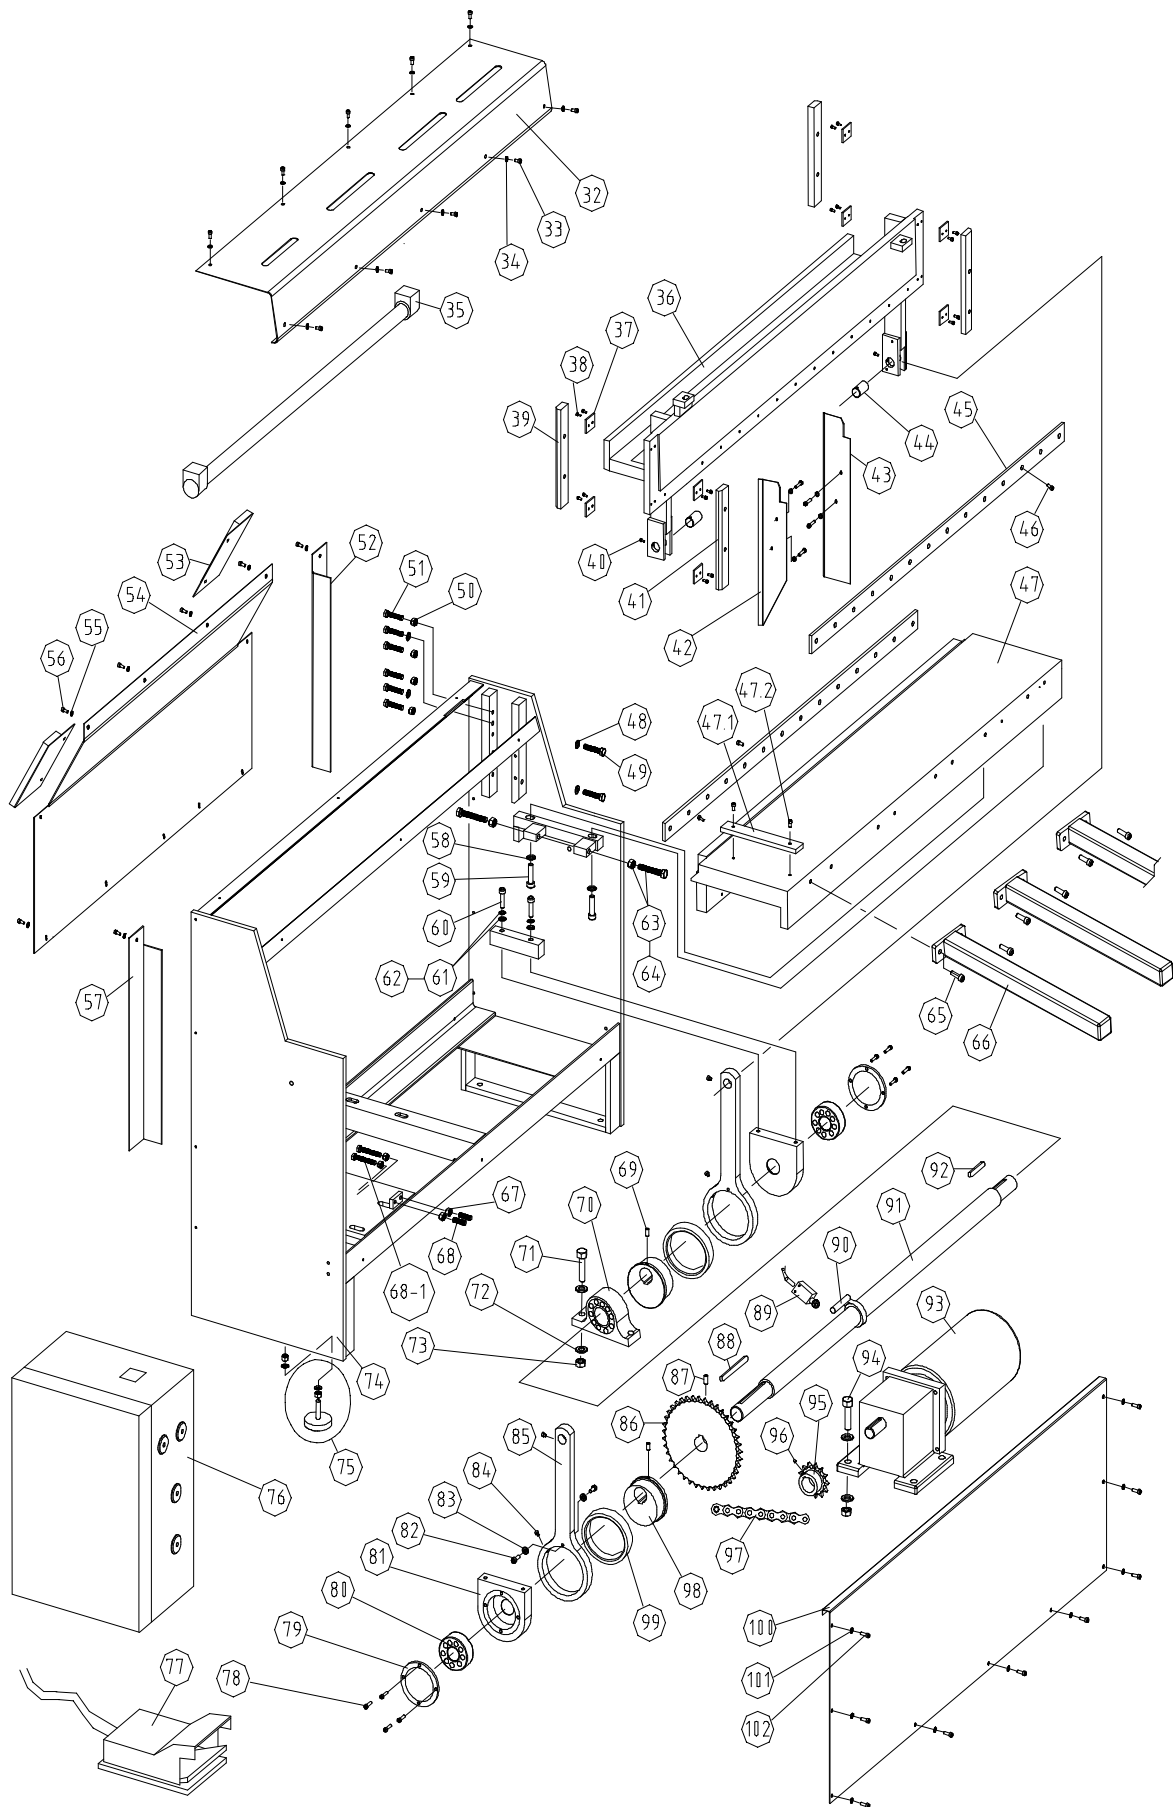

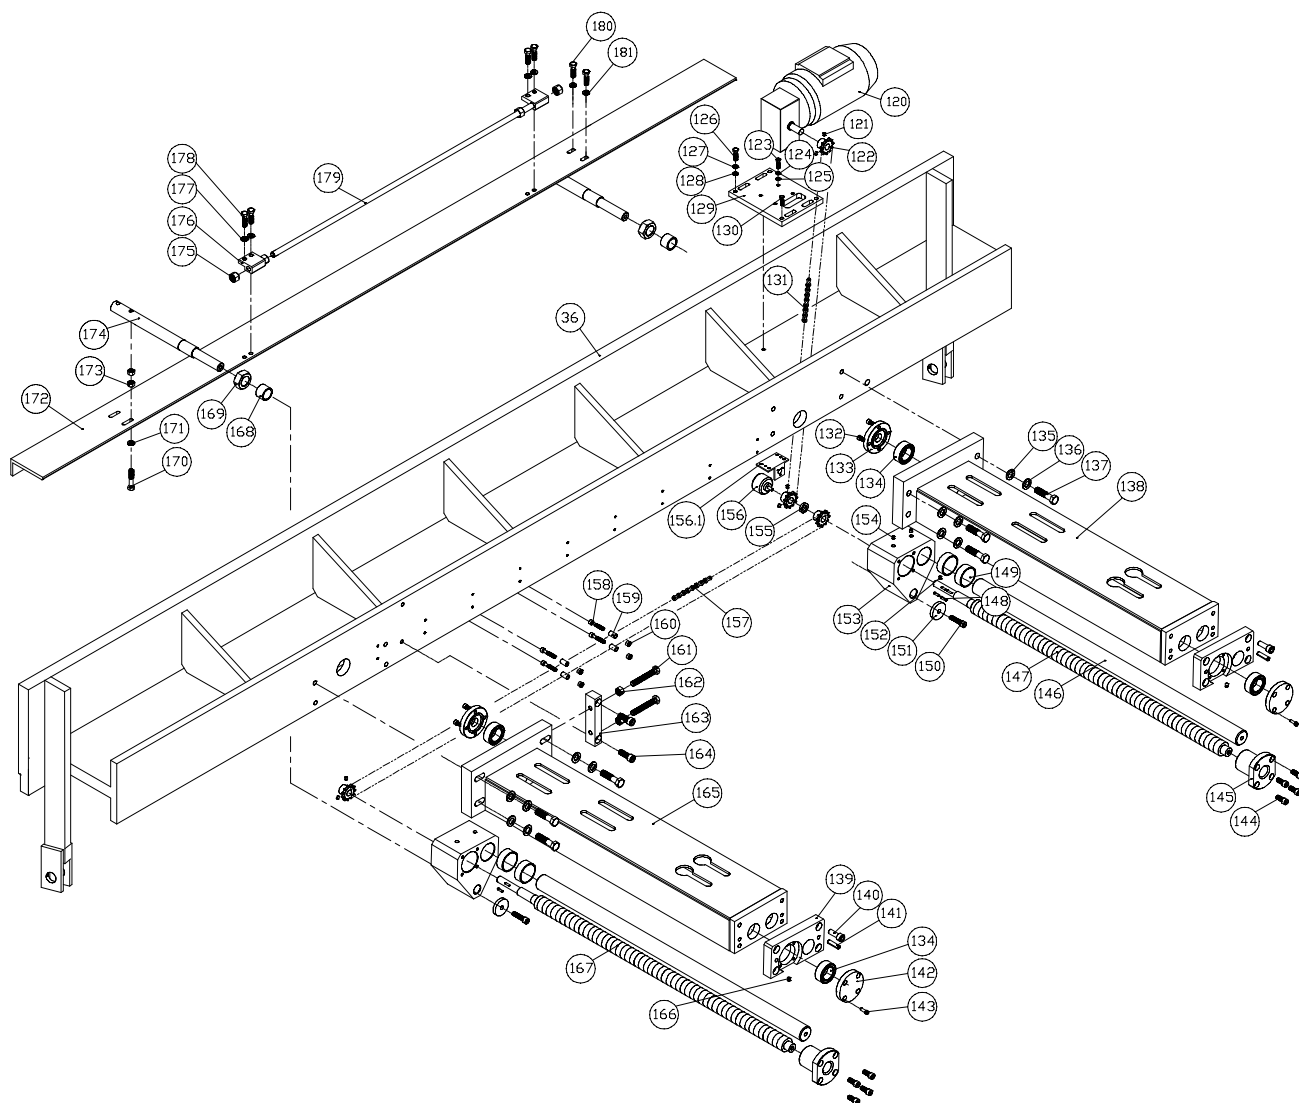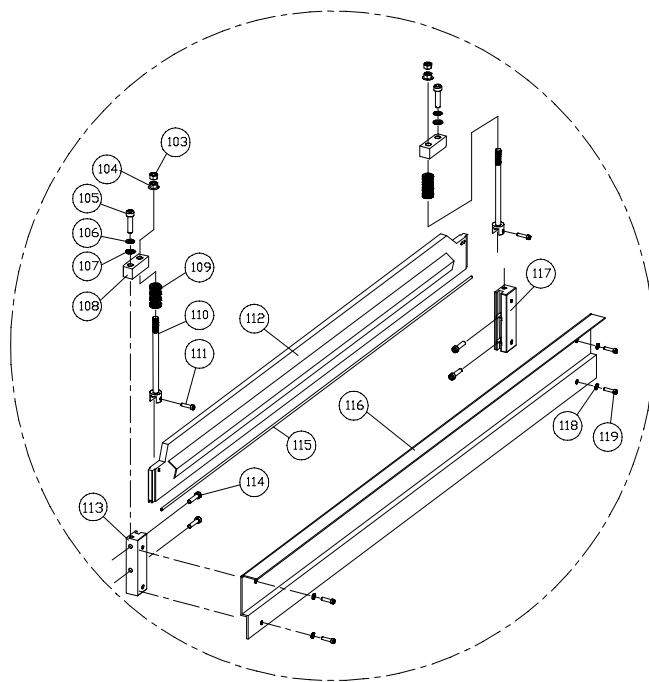

**Перечень деталей:**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>№/Спецификация</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Примечание</b>
1	Гайка	M8X45	4	
2	Шайба	8	4	
3	Задняя защитная сетка	JBS2050X3-1015	1	
4	Пластиковая вставка	JBS1250-1008	4	
5	Верхняя защитная сетка	JBS2050X3-1016	1	
6	Упорное кольцо вала	10	2	
7	Гайка	M8X70	4	
8	Шайба	8	4	
9	Ограждение I I	JBS2050X3-1009	1	
10	Гайка	M10	4	
11	Крышка	JBS1250-1024	2	
12	Болт	M8X55	1	
13	Кронштейн	JBS1250-1009	1	
14	Гайка	M8	2	
15	Квадратная гайка	JBS1250-1018	4	
16	Подвижная полка	JBS1250-1019	2	
17	Гайка	M8	2	
18	Болт	M8X40	2	
19	Гайка	M6X12	2	
20	Резиновая подкладка	JBS1250X1012	2	
21	Упорное кольцо вала	8	4	
22	Вал	JBS1250-1011	2	
23	Пневмопружина	1000N	2	
24	Гайка	M8X12	4	
25	Винт	BS230V-4009	1	
26	Концевой выключатель		1	
27	Кронштейн	JBS1250-1009.1	1	
28	Гайка	M8	4	
29	Ограждение II	JBS2050X3-1014	1	

30	Шайба	6	8	
31	Гайка	M6X12	8	
32	Верхнее ограждение	JBS2050X3-1001	1	
33	Гайка	M5X10	18	
34	Шайба	5	18	
35	Лампа		1	
36	Полка верхнего лезвия	JBS2050X3-2001	1	
37	Тормозная накладка	JBS1250-2002	8	
38	Винт с потайной головкой	M5X8	16	
39	Задний ползун	JBS2050X3-1003	2	
40	Винт под шестигранный ключ	M5X12	2	
41	Передний ползун	JBS2050X3-1002	2	
42	Ограждение	JBS2050X3-2003	1	
43	Ограждение	JBS2050X3-2004	1	
44	Держатель листа	JBS2050X3-2002	2	
45	Лезвие	JBS2050X3-1012	2	Легкоповреждаемая деталь
46	Гайка	M10X20	42	
47	Рабочий стол	JBS2050X3-1005	1	
47.1	Ограничитель	JBS2050X3-1004	1	
47.2	Гайка	M6X20	2	
48	Шайба	10	8	
49	Болт	M10X35	4	
50	Болт	M10	8	
51	Болт	M10X50	12	
52	Ограждение	JBS2050X3-1013	1	
53	Щетка	JBS1250-1013	2	
54	Подвижная плита	JBS2050X3-1010	1	
55	Шайба	6	9	
56	Гайка	M6X12	9	
57	Ограждение	JBS2050X3-1017	1	
58	Подкладка	JBS2050-1011	4	

59	Гайка	M16X65	4	
60	Гайка	M12X65	4	
61	Эластичная шайба	12	4	
62	Шайба	12	4	
63	Гайка	M16X1.5	4	
64	Гайка	M16X1.5X100	4	
65	Гайка	M10X25	6	
66	Откидная доска стола	JBS1250-1015	3	
67	Гайка	M10	4	
68	Винт под шестигранный ключ	M10X30	2	
68-1	Болт	M10X50	2	
69	Винт под шестигранный ключ	M8X10	2	
70	Подшипник	UCP212	1	
71	Болт	M16X55	2	
72	Шайба	16	12	
73	Гайка	M16	6	
74	Полка	JBS2050X3-1008	1	
75	Амортизатор		4	
76	Электрическая коробка		1	
77	Ножной выключатель		1	
78	Гайка	M6X16	8	
79	Вкладыш крышки сальника	JBS2050X3-2006	2	
80	Выравнивающий роликовый подшипник	22310	2	
81	Опора подшипника	JBS2050X3-2009	2	
82	Гайка	M8X12	4	
83	Шайба	8	4	
84	Масленка	M8X1	4	
85	Зажимная рукоятка	JBS2050X3-2005	2	
86	Звездочка	JBS2050X3-2010	1	
87	Винт под шестигранный ключ	M8X20	1	
88	Шпонка	14X120	1	

89	Концевой выключатель		1	
90	Поддерживающая опора		1	
91	Шпиндель	JBS2050X3-2013	1	
92	Шпонка	14X60	1	
93	Двигатель		1	
94	Болт	M16X65	4	
95	Звездочка	JBS2050X3-2011	1	
96	Винт под шестигранный ключ	M8X8	1	
97	Цепь	16A(48pieces)	1	
98	Эксцентриковое колесо	JBS2050X3-2007	2	
99	Подшипник	JBS2050X3-2008	2	Легкоповреждаемая деталь
100	Переднее ограждение	JBS2050X3-2006	1	
101	Шайба	6	9	
102	Гайка	M6X12	9	
103	Тонкая гайка	M16	2	
104	Гайка с шайбой	M16	2	
105	Гайка	M12X55	2	
106	Эластичная шайба	12	2	
107	Шайба	12	2	
108	Держатель	JBS2050X3-3002	2	
109	Дисковая пружина	36X17X2	44	Легкоповреждаемая деталь
110	Тяга	JBS2050X3-3001	2	
111	Гайка	M8X30	2	
112	Прижимная пластина	JBS2050S3-3003	1	
113	Подкладка направляющей левой	JBS2050X3-3005	1	
114	Гайка	M10X40	4	
115	Резиновая прокладка		2	
116	Блок	JBS2050X3-3006	1	
117	Подкладка правой	JBS2050X3-3004	1	

	направляющей			
118	Шайба	6	4	
119	Гайка	M6X12	4	
120	Двигатель		1	
121	Шестигранная гайка	M6X8	4	
122	Малая цепь		3	
123	Шестигранная гайка	M6X16	4	
124	Пружинная шайба		4	
125	Плоская шайба		4	
126	Шестигранная гайка	M8X25	4	
127	Пружинная шайба	8mm	4	
128	Плоская шайба	8mm	4	
129	Опора двигателя		1	
130	Шестигранная гайка	M8X16	4	
131	Цепь	06B	1	
132	Шестигранная гайка	M6X16	16	
133	Крышка подшипника		2	
134	Подшипник	7204C	4	
135	Шайба	12mm	8	
136	Пружинная шайба	12mm	8	
137	Шестигранная гайка	M12X50	8	
138	Опора I		1	
139	Внешняя накладка		2	
140	Шестигранная гайка	M10X25	8	
141	Штифт	M8X35	4	
142	Крышка подшипника		2	
143	Шестигранная гайка	M6X16	8	
144	Шестигранная гайка	M8X20	8	
145	Гайка		2	
146	Направляющий вал		2	
147	Винтовой вал 2		1	
148	Шпонка	5x16	3	



149	Опора подшипника		4	
150	Шестигранная гайка	M8X30	2	
151	Большая шайба	8mm	2	
152	Шестигранная плоская гайка	M6X8	1	
153	Опора для гайки		2	
154	Масленка	M8X1	4	
155	Стопорная шайба		1	
156	Датчик положения		1	
156.1	Опора датчика	06B	1	
157	Цепь	M6X35	18	
158	Шестигранная гайка		18	
159	Втулка	M6	18	
160	Гайка	M10X70	2	
161	Шестигранный болт	M10	2	
162	Гайка		1	
163	Регулируемый неподвижный блок	M10X30	2	
164	Шестигранная гайка		1	
165	Опора 2	M10X16	2	
166	Шестигранная гайка		1	
167	Винтовой вал 1		2	
168	Втулка	M24X2	2	
169	Тонкая гайка	M8X45	1	
170	Гайка	8mm	2	
171	Плоская шайба		1	
172	Упорная пластина	M8	4	
173	Гайка		2	
174	Вал подставки	M12	4	
175	Гайка		2	
176	Неподвижный блок	M8X45	2	

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

## I КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция по эксплуатации описывает соединение, использование и техническое обслуживание электрической системы и механизма. Перед началом работы необходимо внимательно прочитать данную инструкцию во избежание повреждения оборудования и получения травм.

Станок может работать в режиме одинарного хода или непрерывном режиме, имеется счетчик для их подсчета в каждом возвратно-поступательном движении. Счетчик можно сбросить с помощью кнопки.

При использовании функции одинарного хода выполняется только один ход при каждом нажатии на педаль (если держать ногу на педали, то станок не будет работать непрерывно).

## II ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПИТАНИЯ

Пользователь должен сначала подготовить один автоматический воздушный выключатель на 25 А или рубильник на 25А, затем подключить его к выключателю в электрической коробке с помощью черного провода 3x4 мм<sup>2</sup> и зелено-желтого провода 1x2.5 мм<sup>2</sup>, зелено-желтый провод соединяется с медной пластиной заземления. Изменение напряжения не должно превышать 2%. В противном случае, необходимо применять стабилизатор напряжения.

Проверить наличие и состояние защитных ограждений и предохранительных реле. Убрать все посторонние предметы с лезвий и движущихся частей.

## III ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключать станок к сети следует только после подключения и проверки заземления. Затем перевести главный выключатель на электрической коробке в положение «ON» и повернуть влево переключатель выбора. Это подаст питание на ПЛК и задний упор. Когда индикатор загорится, это означает, что станок готов к работе. Необходимо также убедиться, что двигатель вращается по часовой стрелке.

## IV: НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После включения питания выполнить следующие шаги:

## 1. Настройка счетчика

1) Нажать кнопку «set», чтобы задать длину среза (не менее 2 мм)

2) Нажать кнопку «set» снова, чтобы задать максимальную длину среза. Это значение установлено на заводе, не следует менять его самостоятельно.

3) Нажать кнопку «set» для установки передаточного числа. Это значение установлено на заводе (0002,50), не следует менять его самостоятельно.

4) Нажать кнопку «set» для установки исходного значения. Это значение установлено на заводе (0002, 0), не следует менять его самостоятельно.

5) Нажать кнопку «set» для настройки десятичной точки. Это значение установлено на заводе (две цифры), не следует менять его самостоятельно.

6) Нажать кнопку «set», чтобы вернуться в рабочее состояние.

 
Цифры переключаются кнопками перемещения. Кнопка → для переключения цифр, кнопка ↑ для выбора значений.

Перед резкой необходимо задать длину среза в соответствии с требованиями. Если это число превышает максимально допустимое, то сработает задний датчик. В таком случае следует задать значение в надлежащем диапазоне. Счетчик запоминает текущее положение. Если длина меньше, чем заданное значение, то станок не будет работать. В таком случае, необходимо нажать на кнопку возврата на счетчике, чтобы перейти к настройке значения. Если значение, отображаемое на счетчике, равно или больше, чем заданное значение, то двигатель остановится. Существует вероятность возникновения ошибки между отображаемым значением и заданным значением. В таком случае, необходимо нажать на выключатель подачи/останова, чтобы перейти к настройке значения. При этом индикатор на счетчике должен гореть. Допуск должен быть в пределах 0,2 мм. Обратите внимание, отображаемое значение на счетчике должно быть равно или больше, чем заданное значение. В этом случае, можно выполнять резку.

Нажать на выключатель подачи/останова справа, двигатель начнет работать, отображаемое значение начнет постепенно снижаться, когда перегородка коснется концевого выключателя, двигатель остановится, а отображаемое значение установится на предыдущее значение 2 мм.

Счетчик имеет функцию памяти, поэтому не требуется инициализировать отображаемое значение каждый раз, нужно всего лишь установить длину среза. Вращающийся датчик используется для измерения длины 6 мм. Не подвергать датчик ударам.


## 2. Операция резки

1). Повернуть селективный выключатель  «SA4» в положение одинарного

хода (влево). Нажать на педаль для включения двигателя. Двигатель будет остановлен сразу после выполнения среза. Счетчик автоматически выполнит подсчет. Если вы наступите на ножной переключатель и не отпустите его, то после одинарного хода, станок не будет запускаться автоматически. Если требуется выполнить еще один одинарный ход, то необходимо отпустить ножной переключатель и нажать на него снова.

2). Повернуть селективный выключатель 

«SA4» в положение непрерывного режима (вправо), Нажать на педаль для включения двигателя. После одинарного хода нажать кнопку останова, двигатель не отключится и продолжит работу. Счетчик будет вести подсчет непрерывно. После отпускания ножного переключателя нажать кнопку останова для отключения двигателя. При этом включится тормоз и рабочий цикл закончится.

		<p>При запуске машины вы увидите этот экран и установите его в ноль Затем, выберите метрическое или дюймовое состояние Пожалуйста введите длину заготовки Нажмите кнопку RESET, тогда будет 0</p>
---	--	---

### 3. Счетчик

Счетчик автоматически подсчитывает число выполненных срезов, он увеличивается на единицу после одного среза и непрерывного среза. Счетчик можно сбросить, нажав на кнопку обнуления.

### 4. Пневматическая опора

Для резки длинных заготовок используется пневматическая опора. Во-первых, необходимо подключить пневматическую линию к опоре, опора переместится вверх и в ожидании заготовок. Опора будет опускаться вниз, пока работает двигатель, после окончания резки опора автоматически переместится вверх.

### 5. Порядок работы защитных устройств:

Данный станок оснащен защитными и предохранительными устройствами. ПЛК отключит питание станка в следующих случаях:

- Нажатие кнопки аварийного останова
- Извлечение ключа защиты
- Срабатывание защиты от перегрузки двигателя

Станок может быть перезапущен после восстановления функций защитных устройств.

## **V ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

В случае повреждения станка, ремонт должен производить только опытный специалист, чтобы избежать других проблем. Обычные неполадки и их устранение:

1. Станок внезапно останавливается во время работы.

А. Срабатывание теплового реле вследствие перегрузки двигателя. Найти причину перегрузки и устранить

В. Срабатывание прерывателя QF2 вследствие короткого замыкания или перегрева. Найти причину, устранить и взвести прерыватель.

С. Ножной переключатель поврежден. Заменить.

2. Станок продолжает работу в режиме одинарного хода.

Положение концевого выключателя SQ2 изменено или он поврежден. Установить выключатель в надлежащее положение или заменить его.

3. Счетчик не может достичь шкалы.

Срабатывание реле времени JS2 или изменение положения концевого выключателя SQ2. Отрегулировать реле времени или положение концевого выключателя.

4. Невозможность достичь верхней мертвой точки.

Положение концевого выключателя SQ2 изменено. Установить выключатель в надлежащее положение.


5. Станок не останавливается при отпускании ножного выключателя в непрерывном режиме.


Положение концевого выключателя SQ2 изменено или он поврежден. Установить выключатель в надлежащее положение или заменить его. Ножной переключатель поврежден. Заменить.

6. Индикатор питания не горит при подаче питания.


Срабатывание прерывателя QF1 или повреждение индикатора. Взвести прерыватель или заменить индикатор.


## **VI ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ**

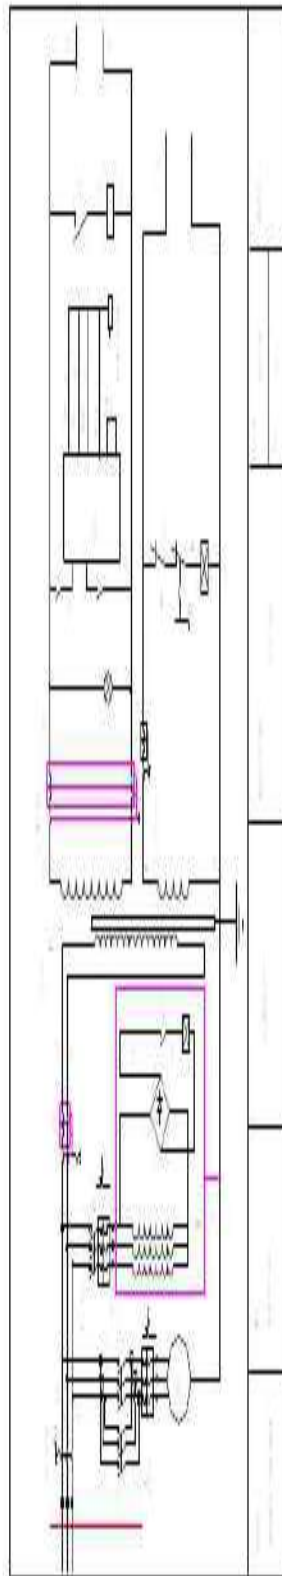

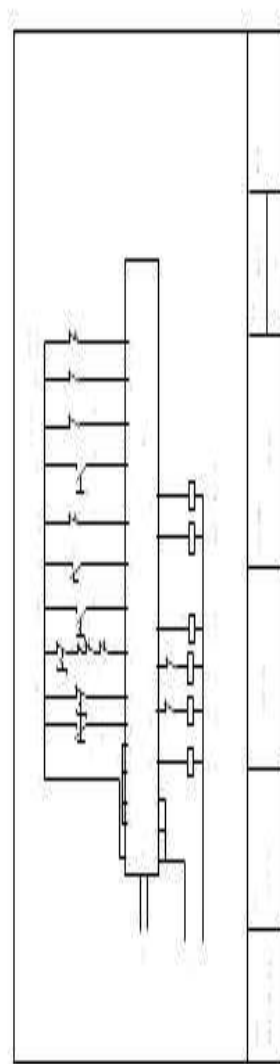



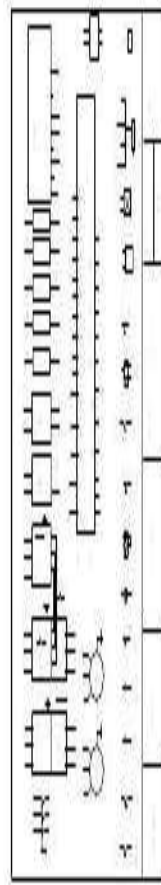

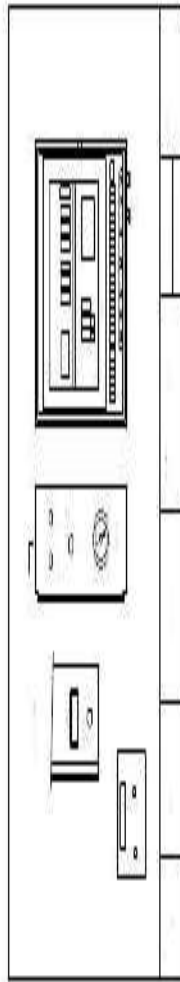

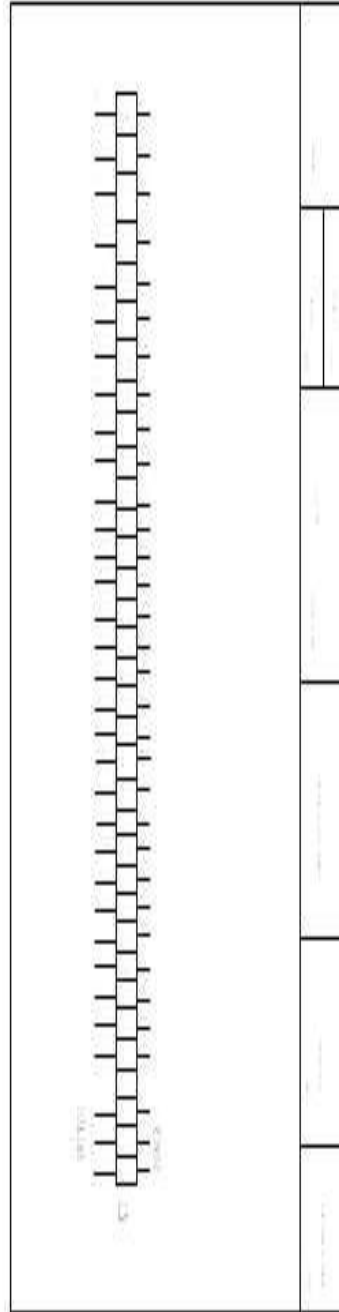


TABLE 1.1. VARIATION		TABLE 1.2. VARIATION	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

**Примечание:** Данная инструкция предназначена только для ознакомления. Благодаря постоянному совершенствованию станка, могут быть внесены изменения в любое время без уведомления. Перед подключением станка к сети необходимо проверить соответствие параметров станка и сети.