


# **STALEX**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **SBM-30 Vario**

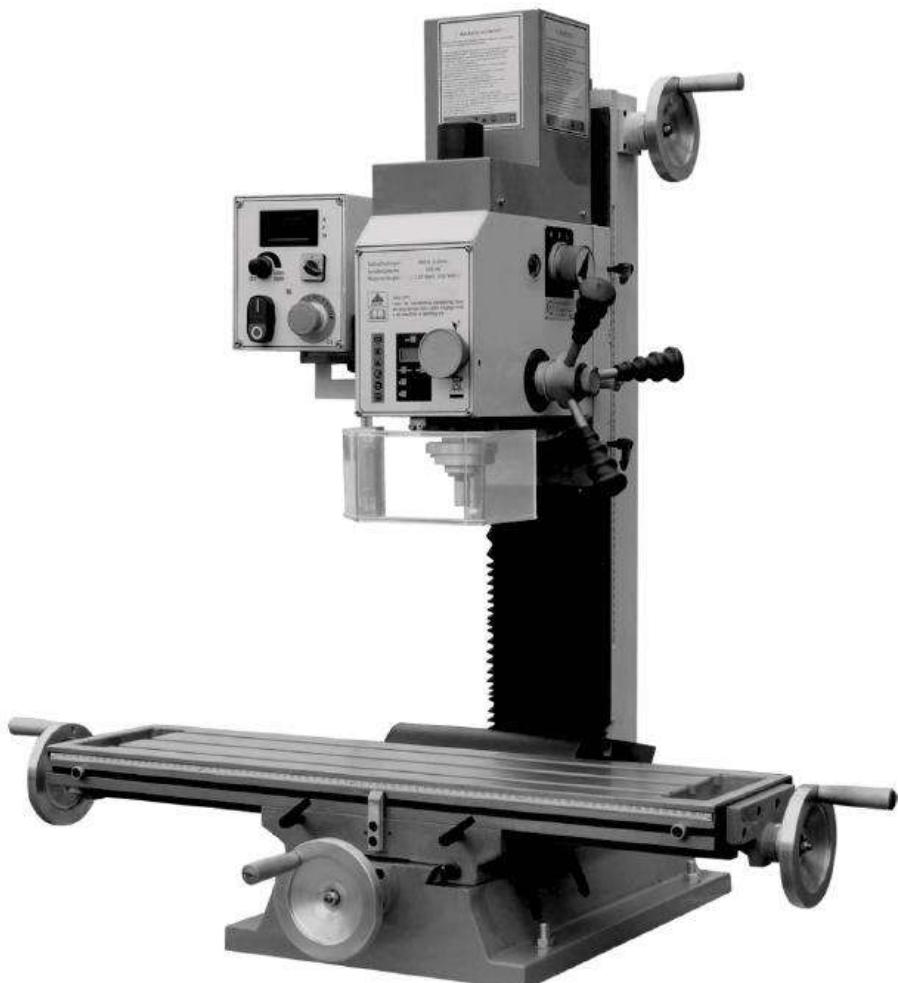

Перед началом применения станка прочтайте и изучите правила техники безопасности и руководство по эксплуатации.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Содержащаяся в настоящем документе информация предназначена для применения в качестве руководства по эксплуатации этих станков и не представляет собой часть какого-либо контракта. Содержащиеся в нем данные были получены от изготовителя станка и других источников. Несмотря на то, что для обеспечения точности этих заимствованных данных были приложены все возможные усилия, фактически невозможно проверить абсолютно каждый пункт. Кроме того, в результате усовершенствования станка поставляемое оборудование может отличаться от описанного в настоящем документе. Следовательно, на пользователя возлагается ответственность за самостоятельное подтверждение, что описанное оборудование или технологический процесс пригоден для предусмотренного назначения.

## **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ**

Мы приложили все возможные усилия, чтобы гарантировать соответствие продукции стандартам высокого качества и надежности, а также предоставляем оригинальному розничному потребителю / покупателю нашей продукции гарантию, что в каждом изделии отсутствуют дефекты материалов и некачественная сборка: **ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ОДИН ГОД**. Эта гарантия не распространяется на дефекты, вызванные прямо или косвенно ненадлежащим применением, неправильным обращением, небрежностью или несчастными случаями, нормальным износом, ремонтом или модификациями вне наших объектов, либо отсутствием технического обслуживания. Мы ни при каких обстоятельствах не несем ответственность за смерть, ущерб для персонала или имущества, либо за случайный, непредвиденный, особый или косвенный ущерб, связанный с применением нашей продукции.

Чтобы воспользоваться нашей гарантией, изделие или его деталь следует вернуть нам для изучения с оплаченным почтовым отправлением. К товару должно быть приложено доказательство даты приобретения и пояснение жалобы. Если в результате нашего изучения будет выявлен дефект, мы отремонтируем или заменим изделие, либо возместим цену покупки, если не сможем без промедления и быстро провести ремонт или замену (если вы согласитесь принять компенсацию). Мы вернем отремонтированное изделие или его замену за счет компании «Herman», но если будет определено отсутствие дефекта или если он возник в результате причин, на которые не распространяется наша гарантия, на пользователя возлагаются затраты по хранению и возврату изделия.

Изготовители оставляют за собой право изменить технические характеристики в любой момент, поскольку они стремятся обеспечить повышение качества оборудования.

**Заявление об авторских правах.** Авторские права на настоящее руководство по эксплуатации принадлежат нам и его запрещено воспроизводить или копировать без нашего предварительного разрешения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**  
**Перед попыткой монтажа или эксплуатации**  
**этого фрезерно-сверлильного станка**  
**полностью прочтайте и изучите руководство**  
**по эксплуатации.**

1. **Настоящий станок разработан и предназначен для применения только надлежащим образом обученным и опытным персоналом.** Если вы не ознакомлены с правилами надлежащего безопасного применения фрезерно-сверлильных станков, не используйте этот станок, пока не пройдете должное обучение и получите знания.
2. **Ограждения должны оставаться на своих местах.** Защитные ограждения должны оставаться на своих надлежащих местах и в должном рабочем состоянии.
3. **Извлекайте регулировочные ключи и гаечные ключи.** Перед включением станка убедитесь, что из инструмента извлечены любые регулировочные гаечные ключи.
4. **Сведите к минимуму непреднамеренного запуска.** Перед подключением станка к сети электропитания убедитесь, что переключатель находится в положении «OFF» («ВЫКЛ.»).
5. **Не прикладывайте излишние усилия к инструментам.** В обязательном порядке используйте инструмент на скорости, для которой он был разработан.
6. **Используйте правильный инструмент.** Не используйте инструмент или оправку для выполнения работ, для которых они не предусмотрены.
7. **Должным образом ухаживайте за инструментами.** Чтобы добиться оптимальных и безопасных эксплуатационных показателей, содержите инструменты в остром и чистом состоянии. Соблюдайте указания по нанесению смазки и замене принадлежностей.
8. **Перед регулировкой или сервисным обслуживанием в обязательном порядке отключайте станок от источника электропитания.**
9. **Проверьте на поврежденные детали.** Проверьте правильность относительного расположения подвижных деталей, детали на повреждения, правильность монтажа и любые иные состояния, которые могут повлиять на эксплуатацию станка.
10. **При выключении электропитания не оставляйте станок без присмотра.** Не покидайте станок, пока он не остановится полностью.
11. **Содержите рабочую зону в чистоте.** Загроможденные зоны и верстак станут причиной несчастных случаев.
12. **Запрещено применять в неблагоприятных средах.** Механизированные инструменты запрещено применять во влажных или мокрых местах, либо подвергать воздействию атмосферных осадков. Обеспечьте должное освещение рабочей зоны.
13. **Не допускайте детей и посетителей в рабочую зону.** Всех посетителей следует держать на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
14. **Сделайте мастерскую безопасной для детей.** Используйте навесные замки, главные выключатели и ключи с пультом дистанционного управления.
15. **Используйте надлежащую одежду.** Подвижные детали могут затянуть свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты или иные ювелирные украшения. Рекомендуется использовать нескользящую обувь. Уберите длинные волосы под головной убор. Не используйте какие-либо перчатки.
16. **В обязательном порядке используйте защитные очки.** Если в ходе работы образуется много пыли, также используйте маску или пылезащитную маску. Обычные очки имеют только устойчивые к удару линзы и не являются защитными очками. Принадлежности также могут представлять опасность.
17. **Не наклоняйтесь над работающим станком.** Постоянно устойчиво стойте на ногах и сохраняйте баланс.
18. **Не подносите руки к фрезерной головке в ходе работы станка.**
19. **В ходе работы станка запрещено выполнять любые работы по наладке.**
20. **Прочтайте и изучите все предупреждения, прикрепленные к станку.**
21. **Это руководство предназначено для вашего ознакомления с техническими аспектами настоящего фрезерно-сверлильного станка.** Оно не представляет собой и не предусмотрено для применения в качестве учебного пособия.
22. **Невыполнение всех этих предупреждений может стать причиной серьезной травмы.**
23. **Некоторые типы пыли,** образующиеся в ходе механической зачистки, пиления, шлифования, сверления и иных строительных работ, содержат химические вещества, вызывающие рак, врожденные пороки развития или иной вред для репродуктивной функции.
24. **Степень риска по причине таких воздействий** варьируется в зависимости от частоты выполнения такого типа работ. Чтобы свести к минимуму воздействие таких химических веществ, работайте в зонах с надлежащей вентиляцией и при работе используйте одобренное предохранительное оборудование.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики:

SBM-30 Vario

Максимальный диаметр сверления	30 мм
Максимальный диаметр торцевого фрезерования	20 мм
Максимальный диаметр концевой фрезы	63 мм
Конус шпинделя	MT3
Ход пиноли шпинделя	70 мм
Диапазон наклона фрезерной головки	±90°
Количество скоростей шпинделя	Плавно регулируемый
Диапазон скоростей шпинделя	50~2250 об/мин
Рабочая поверхность стола	700x210 мм
Максимальный продольный ход стола	425 мм
Максимальный поперечный ход стола	215 мм
Максимальный вертикальный ход	360 мм
Количество Т-образных пазов	3
Размер Т-образного паза	14 мм
Мотор	1100 Вт, 1 фаза, 240 В
Габариты	940 x 730 x 1140 мм
Масса нетто (прибл.)	210 кг
Масса брутто (прибл.)	250 кг

Технические характеристики, указанные в настоящем руководстве, приведены в качестве информации для ознакомления и не являются обязательными. Мы оставляем за собой право на внесение изменений или дополнений в детали, оснастку и дополнительное оборудование в любое время и без предварительного уведомления, если посчитаем это необходимым по любой причине.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ .....	1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .....	2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	3
СОДЕРЖАНИЕ .....	4
СОДЕРЖИМОЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ .....	5
РАСПАКОВКА И ОЧИСТКА .....	5
СБОРКА .....	6
МОНТАЖ .....	6
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ .....	7
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ .....	9
ЗАМЕНА ОПРАВКИ .....	10
РЕГУЛИРОВКА КЛИНЬЕВ .....	11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	12
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК .....	12

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Перед попыткой наладки или эксплуатации этого фрезерно-сверлильного станка полностью прочитайте и изучите руководство по эксплуатации! Невыполнение этого требования может стать причиной серьезной травмы!

## **СОДЕРЖИМОЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ**

- 1 Фрезерно-сверлильный станок **SBM-30 Vario**
- 1 Стержень оправки M12
- 1 Цифровая шкала и указатель скорости
- 1 Сертификат испытаний
- 1 Руководство оператора
- 1 Ящик с инструментами и инструменты

### **Содержимое ящика с инструментами (Рис. 01)**

- 1 Масленка
- 1 Оправка MT2
- 2 Двусторонний гаечный ключ
- 6 Шестигранный торцовый ключ
- 1 Отвертка с плоским жалом
- 1 Отвертка с крестообразным жалом
- 4 Рукоятка
- 2 Винт M12 для Т-образного паза
- 2 Шайба M12
- 2 Гайка



**Рис. 01**

## **РАСПАКОВКА И ОЧИСТКА**

1. Завершите снимать деревянный ящик вокруг фрезерно-сверлильного станка.
2. Отвинтите болты, которые крепят станок к днищу ящика.
3. Выгрузите фрезерно-сверлильный станок подходящим грузоподъемным оборудованием.
4. Все поверхности, защищенные от коррозии, следует очистить не агрессивным доступным в свободной продаже растворителем, керосином или дизельным топливом. Не используйте разбавитель краски, бензин или разбавитель краски, поскольку они повредят поверхности с лакокрасочным покрытием. Нанесите на все очищенные поверхности тонкий слой машинного масла.

## СБОРКА

1. Ввинтите рукоятки (A, Рис. 02) в маховицок В и затяните их.
2. Повторите это действие с остальными рукоятками стола.

## МОНТАЖ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Станок тяжелый! Применяйте надлежащее грузоподъемное оборудование и будьте предельно осторожны при перемещении станка на место его эксплуатации. Невыполнение этого требования может стать причиной серьезной травмы!

1. Место эксплуатации фрезерно-сверлильного станка должно быть хорошо освещенным, сухим и должно быть достаточно свободным, чтобы обеспечить вращение головки на 360°.
2. Осторожно поднимите фрезерно-сверлильный станок подходящим грузоподъемным оборудованием на прочную стойку или рабочий верстак. Чтобы обеспечить оптимальные эксплуатационные характеристики, привинтите фрезерно-сверлильный станок болтами к стойке.
3. Мы не рекомендуем эксплуатировать незакрепленные станки, поскольку станок будет двигаться в ходе эксплуатации!
4. Фрезерно-сверлильный станок следует выровнять в обоих направлениях перед привинчиванием болтами к стойке или столу. Поместите уровень на стол в обоих направлениях.
4. Если стол фрезы не выровнен, подложите прокладки под низкий угол (углы), пока не выровняете. Затяните крепежные болты. Снова проверьте выравнивание. Регулируйте по необходимости, пока фрезерно-сверлильный станок не будет выровнен. После затягивания крепежных болтов повторно проверьте уровень.

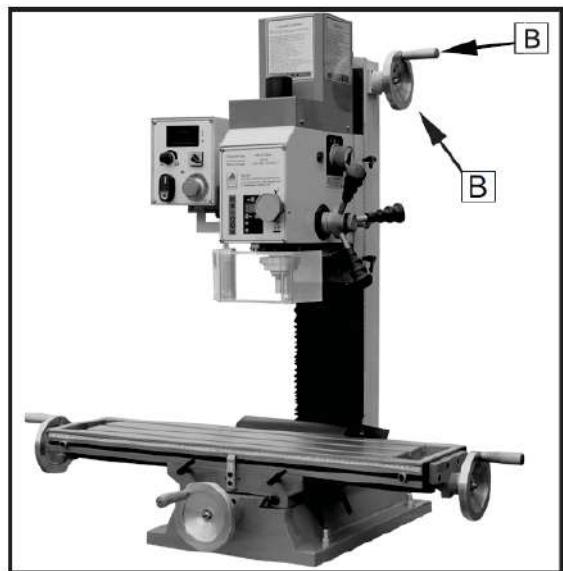


Рис. 02

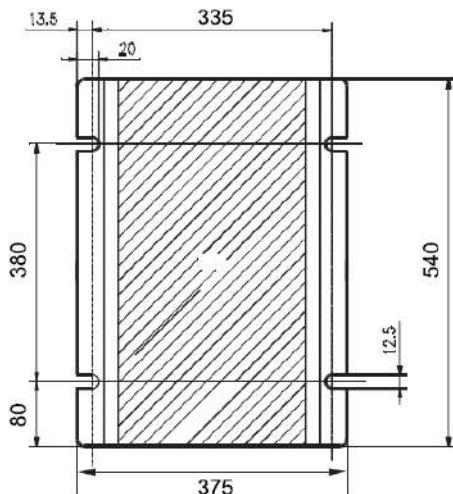
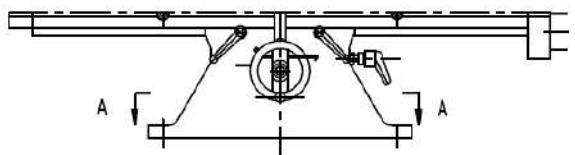


Рис. 03

### Монтажный чертеж (Рис. 03)

Указанный далее монтажный чертеж может отличаться от фактических габаритов. Допуски соответствуют общим допускам согласно DIN 7168.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

### Маховик продольной подачи (А, Рис. 04)

Расположен на боковой стороне стола. Перемещает стол вперед и назад.

### Маховик поперечной подачи (В, Рис. 04)

Расположен на передней стороне основания. Перемещает стол к стойке или от нее.



Рис. 04

### Маховик подъема головки (С, Рис. 05)

Расположен на правой стороне стойки. Положение головки можно отрегулировать вверх или вниз в зависимости от требований к высоте обработки различных заготовок. Чтобы поднять головку, вращайте маховик по часовой стрелке, а чтобы опустить – против часовой стрелки. Когда головка окажется на необходимой высоте, зафиксируйте ее фиксаторами.

**Внимание:** перед выполнением указанного выше действия необходимо разблокировать фиксаторы направляющих скольжения!

### Регулируемые упоры стола (Д, Рис. 06)

Расположены на передней стороне стола. Отрегулируйте их положение, чтобы остановить стол в любом положении вдоль продольной оси.

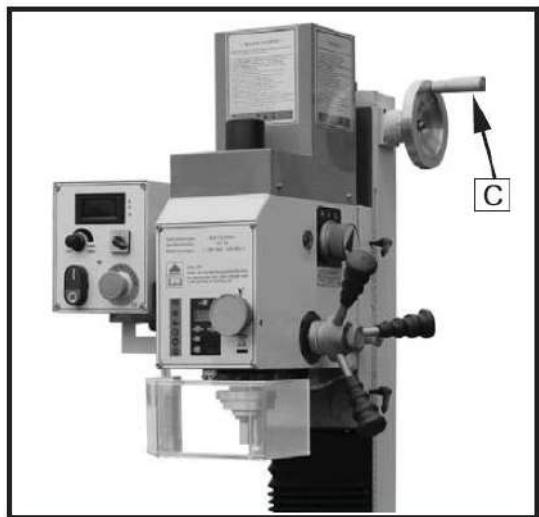


Рис. 05

### Фиксаторы стола

Фиксаторы стола в продольном направлении (Е, Рис. 06) расположены на передней стороне. Фиксаторы поперечной подачи стола (F, Рис. 05) расположены на правой стороне под столом. Чтобы зафиксировать направляющие скольжения, вращайте фиксаторы по часовой стрелке.

### Фиксаторы фрезерной головки (G, Рис. 07)

Расположены на правой стороне стойки. Вращайте по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фрезерную головку.

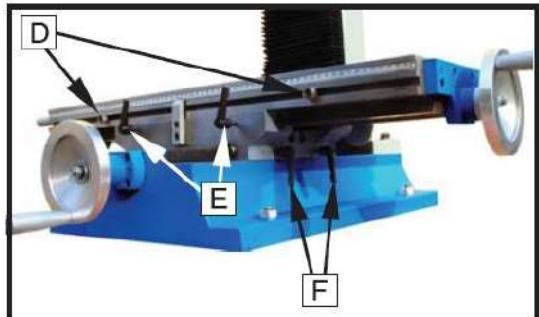


Рис. 06

### Рычаг фиксации пиноли (Н, Рис. 07)

Расположен на левой стороне фрезерной головки. С помощью рычага фиксации пиноли можно зафиксировать высоту шпинделя. Рычагом пиноли задайте необходимую высоту, а затем поверните рычаг вниз. Чтобы зафиксировать пиноль, вращайте рычаг по часовой стрелке, а чтобы разблокировать – против часовой стрелки.

**Внимание:** чтобы гарантировать оптимальные результаты, все работы по фрезерованию следует проводить с пинолью/шпинделем как можно ближе к узлу головки. Перед началом работ по фрезерованию зафиксируйте шпиндель, стол и фрезерную головку на месте!

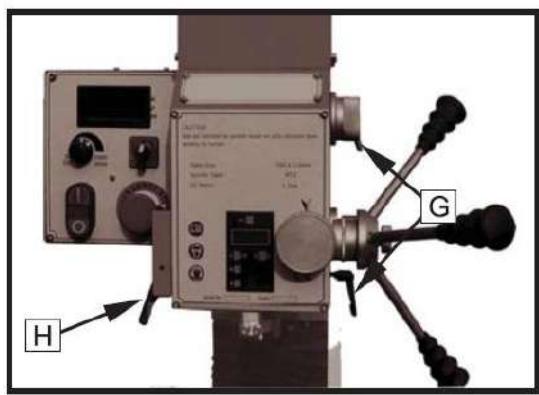


Рис. 07

### **Рукоятки подачи вниз (J, Рис. 08):**

Расположены на правой стороне литого корпуса головки. При вращении против часовой стрелки пиноль выдвигается в сторону стола. Возвратная пружина отводит рукоятки. **Перед использованием рукояток следует ослабить ручку (K, Рис. 08).** Градуированные шкалы (L, Рис. 08) на основании рукоятки можно перемещать пошагово или «обнулить», чтобы споспособствовать выполнению точных и удобных движений.

### **Тонкая подача вниз**

Поверните ручку (K, Рис. 08) против часовой стрелки, чтобы войти в зацепление с ручкой тонкой подачи вниз (M, Рис. 08), которая расположена на передней стороне головки. Вращайте в зависимости от необходимой подачи вниз. Чтобы опускать шпиндель, вращайте ручку по часовой стрелке, а чтобы отводить его – вращайте против часовой стрелки.

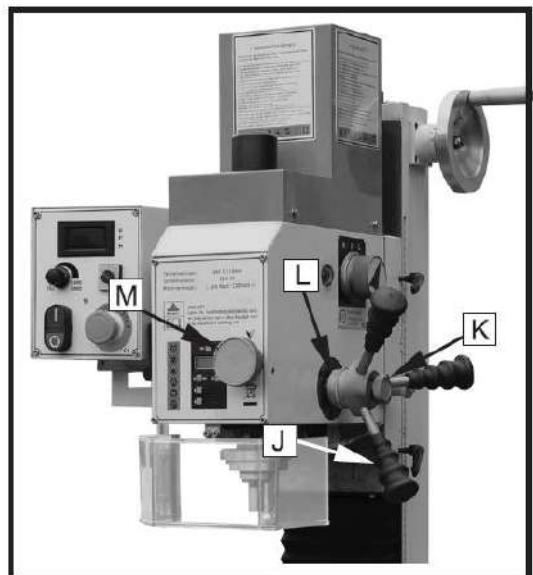


Рис. 08

### **Поворот фрезерной головки**

Головка разработана с возможностью наклона на 90° влево или вправо, благодаря чему возможно выполнить такие задачи, как сверление под углом или нарезка горизонтальных пазов. Ослабьте стопорные гайки (N, Рис. 09) под головкой. Поверните головку в необходимое положение, для чего сверяйтесь с указателем (O, Рис. 09). Достигнув необходимого положения, повторно затяните стопорные гайки.

**Примечание: в обязательном порядке обеспечьте опору для головки, чтобы она не повернулась самопроизвольно. Постоянно контролируйте головку.**

Помните, что если требуется высокоточная обработка, головку следует сначала вернуть в «нулевое» положение, а затем повернуть в необходимое положение, отсчитывая от исходного положения. Если существует возможность использовать поворотные тиски для выполнения фрезерных работ без наклона фрезерной головки, это сэкономит много времени, затрачиваемого на наладку.

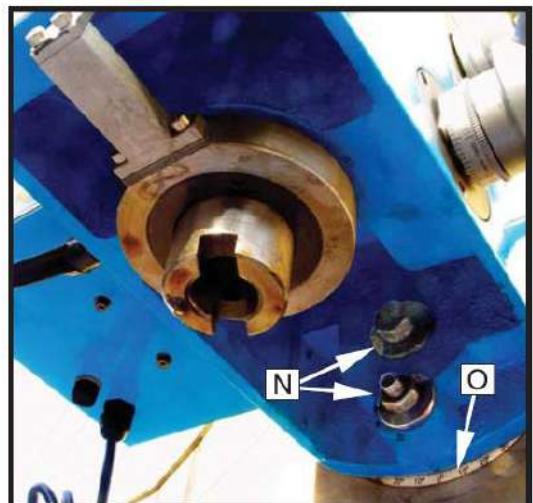


Рис. 09<sup>1</sup>

### **Ручка высокой/низкой скорости (P, Рис. 10)**

Расположена на правой стороне фрезерной головки. Высокую (H) / низкую (L) скорость можно выбрать, повернув ручку влево или вправо. **Примечание: при изменении скорости станок должен работать на низкой скорости!**

См. скорости шпинделя в следующей таблице:

Скорость шпинделя $\text{об/мин}$	
L	H
50-750	150-2250

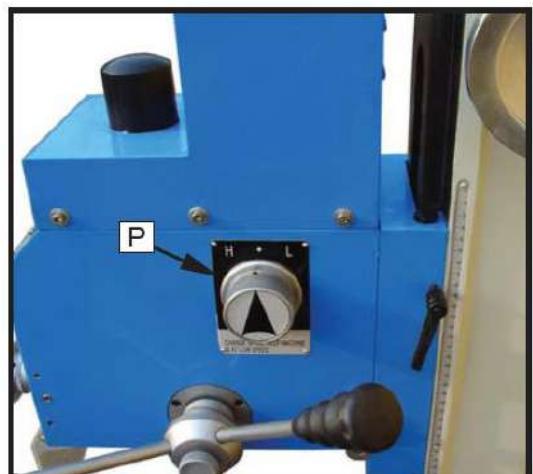


Рис. 10

**Внимание: даже на малых скоростях шпинделя фреза/сверло могут выбрасывать металлические частицы, образующиеся в ходе резания. В ходе эксплуатации в обязательном порядке используйте защитные очки и защитную одежду!**

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

К установлению любых электрических соединений следует допускать только квалифицированного электрика! Невыполнение этого требования может стать причиной серьезной травмы!

Перед подключением станка к сети электропитания убедитесь, что электрические характеристики сети электропитания совпадают с требуемыми для электрических компонентов станка. При подключении станка к сети электропитания используйте принципиальную электрическую схему (Рис. 11).

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что станок должным образом заземлен! Невыполнение этого требования может стать причиной серьезной травмы и ущерба!

**Мотор постоянного тока:** тип 108ZYT, 230 В, 5000 об/мин, 5,2 А, 1100 Вт.

**Убедитесь, что подключены все 2 фазы (L, N).**  
Неисправное или неправильное подключение станет причиной аннулирования и прекращения действия гарантии.

Признаки неправильного подключения:  
Мотор быстро нагревается (за 3-4 минуты).  
Мотор шумит и не вращается.


**Кнопка аварийной остановки** (A, Рис. 12) выполняет функцию аварийной остановки и функцию защиты станка и электрических компонентов. Зеленая кнопка со знаком «I» (B, Рис. 12) предназначена для запуска мотора, а красная кнопка со знаком «O» - для выключения мотора.

**Ручка регулировки скорости** (C, Рис. 12): чтобы увеличить скорость шпинделья, поверните ее по часовой стрелке, а чтобы уменьшить – против часовой стрелки. При каждом выключении станка ручку следует повернуть в нулевое положение. В обязательном порядке запускайте станок только с ручкой в нулевом положении.

**Переключатель «F/R» («Вперед/назад»)** (D, Рис. 12): при изменении положения переключателя изменится направление вращения мотора. F – вращение вперед, R – вращение назад.

**Держатель предохранителя** (F, Рис. 13): расположен на задней стороне электрического блока.

В держатель следует установить предохранитель 12 А. Чтобы открыть и заменить предохранитель, поверните ручку против часовой стрелки, а чтобы закрыть – по часовой стрелке.

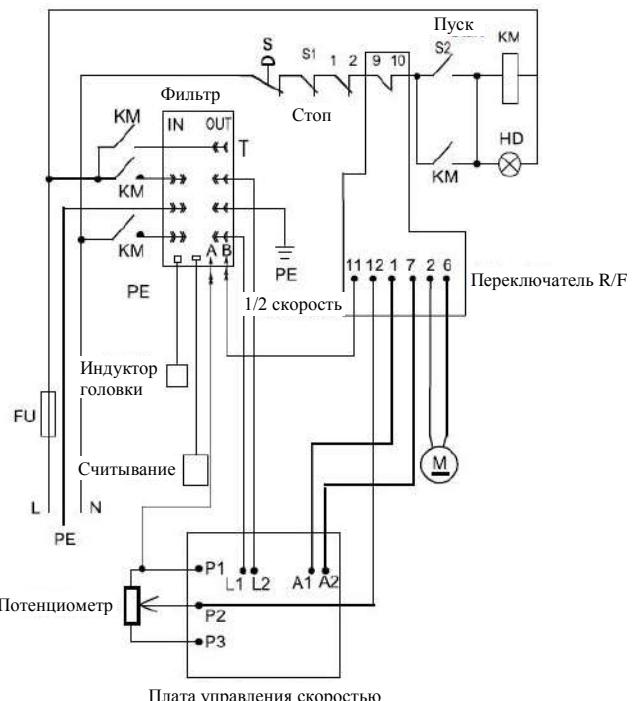

Плата управления скоростью

Рис. 11

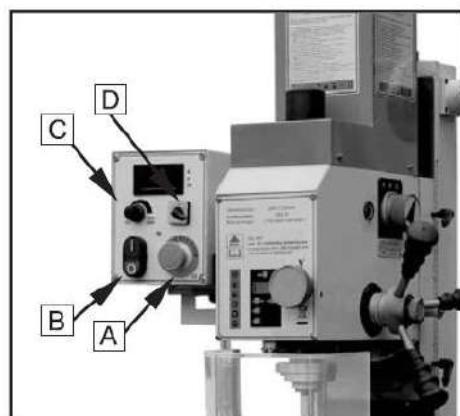


Рис. 12

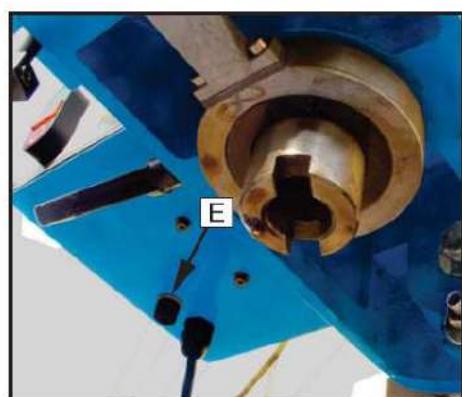


Рис. 13

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Настоящий станок разработан и предназначен для применения только надлежащим образом обученным и опытным персоналом! Если вы не ознакомлены с правилами надлежащего безопасного применения фрезерно-сверлильных станков, не используйте этот станок, пока не пройдете должное обучение и получите знания. Невыполнение этого требования может стать причиной серьезной травмы!

## **ЗАМЕНА ОПРАВКИ**

- 1. Отключите станок от источника питания и выньте вилку из розетки.**
2. Снимите крышку оправки на кожухе мотора (A, Рис. 14).
3. Отвинчивая стержень оправки (C, Рис. 16) гаечным ключом 22-25 из ящика инструментов, удерживайте шпиндель за плоскость (B, Рис. 15), чтобы не дать ему двигаться.
4. Ослабьте стержень оправки приблизительно на три-четыре полных оборота.
5. Чтобы извлечь оправку, поступите резиновым молотком по головке стержня оправки.
6. Возьмитесь за оправку одной рукой, ослабляя стержень оправки другой рукой. Продолжайте ослаблять стержень оправки, пока оправку не станет возможно извлечь из шпинделя. Чистой сухой тряпкой протрите шпиндель начисто.
7. Сухой чистой тряпкой протрите новую оправку и вставьте оправку в шпиндель. Завинтите стержень оправки в оправку. Удерживая шпиндель, затяните стержень оправки гаечным ключом.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Перед ударами резиновым молотком не ослабляйте стержень оправки более чем на три-четыре оборота. В противном случае может повредиться резьба стержня оправки!

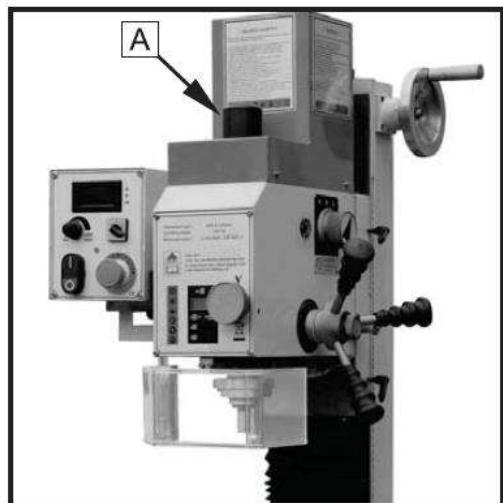


Рис. 14

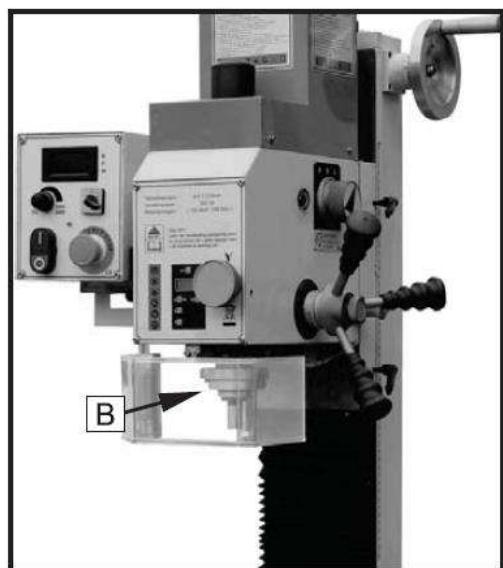


Рис. 15

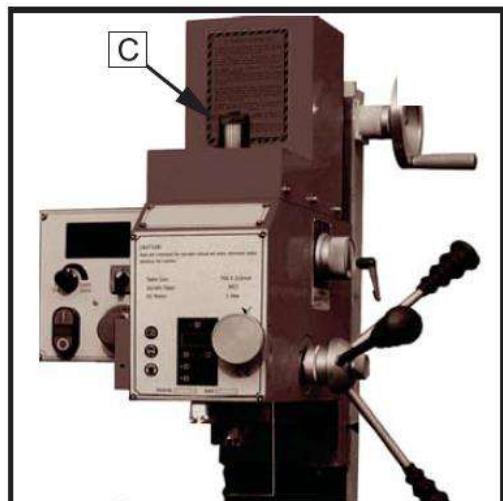


Рис. 16

## РЕГУЛИРОВКА КЛИНЬЕВ

Движение стола по направляющим с течением времени приведет к обычному износу. Чтобы компенсировать этот износ, отрегулируйте клинья.

1. Винт регулировки горизонтального клина (A, Рис. 17) расположен в правой задней части стола. Винт регулировки поперечного клина (B, Рис. 17) расположен на правой стороне суппорта под столом. Винт регулировки вертикального клина (C, Рис. 18) расположен на стойке.
2. Ослабьте винт на меньшем конце конусных клиньев. Чтобы устраниить зазор, немного поверните винт на большем конце конусных клиньев по часовой стрелке. Чтобы проверить на зазор, поверните маховики стола.
3. По необходимости отрегулируйте повторно.

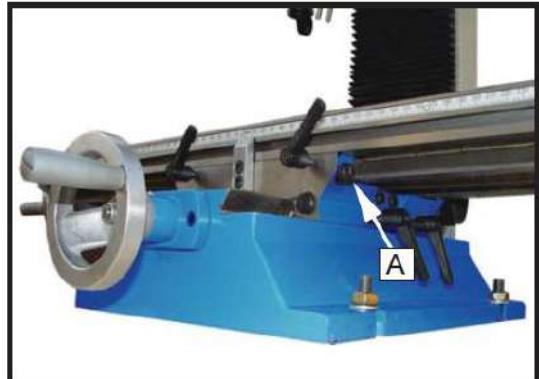


Рис. 17

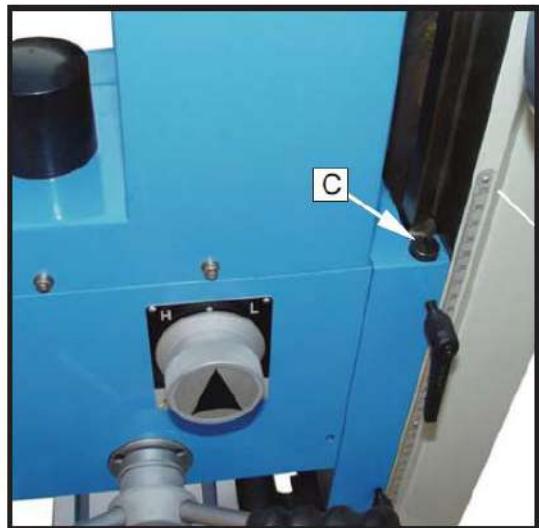


Рис. 18

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы гарантировать точность и продлить срок службы станка, проводите техническое обслуживание станка в ходе эксплуатации.


1. Чтобы сохранить точность и функциональные возможности станка, крайне важно обращаться с ним осторожно, содержать его в чистоте, а также регулярно наносить консистентную смазку и смазочные материалы. Обеспечить постоянство качества работы станка можно только за счет надлежащего ухода. **Перед проведением работ по очистке, техническому обслуживанию или ремонту в обязательном порядке отсоедините вилку кабеля станка от сетевого электропитания!**
2. Перед каждым применением нанесите небольшое количество смазки на все направляющие скольжения. Кроме того, на ходовой винт также следует нанести смазку на литиевой основе.
3. В ходе эксплуатации следует своевременно убирать стружку, падающую на поверхности скольжения, а также следует регулярно проверять, чтобы предотвратить попадание стружки в направляющие скольжения. Следует регулярно очищать рубероид. **Не удаляйте стружку голыми руками. Существует опасность получения порезов по причине острых кромок стружки.**
4. После окончания смены уберите всю стружку, очистите различные детали станка и нанесите машинное масло, чтобы предотвратить коррозию.
5. Чтобы сохранить точность машинной обработки, ухаживайте за оправкой, стержнем оправки, поверхностью рабочего стола и направляющими, а также избегайте механических повреждений и износа по причине неправильно отрегулированных направляющих.
6. При обнаружении повреждения следует немедленно провести техническое обслуживание.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Дребезжание инструмента	Слишком ослаблены клинья в столе, стойке Не используемые оси подачи не зафиксированы Фрезерная головка не зафиксирована Слишком ослаблена пиноль Инструмент не в центре Неправильная форма инструмента, инструмент затуплен	Повторно отрегулируйте клинья Зафиксируйте все оси, кроме движемой оси. Зафиксируйте фрезерную головку. Затяните фиксатор пиноли. Центруйте инструмент. Измените форму, заточите или замените инструмент
Непостоянная глубина резания	Пиноль двигается Неправильная оснастка	Зафиксируйте пиноль Убедитесь, что оснастка параллельна столу
Отверстие смещено от центра или головка сверла двигается	Головка сверла затуплена. Головка сверла неправильно установлена в патроне. Патрон не зажат в шпинделе.  Стержень оправки не закреплен. Подшипник ослаблен или изношен. Слишком высокая скорость резания.	Используйте острые головки сверла. Правильно установите инструмент.  Правильно установите патрон в оправке. Затяните стержень оправки. Затяните или замените подшипники. Уменьшите скорость.
Головка сверла вращается нерегулярно или останавливается.	Головка сверла подается слишком быстро в заготовку.	Уменьшите скорость подачи.
Патрон сложно затянуть или ослабить.	Патрон залип. Стружка в патроне.	Нанесите смазку. Очистите патрон.
Биение патрона.	Патрон не зажат в оправке.  Стержень оправки не затянут.	Очистите оправку и установите на место. Отчистите шпиндель и замените стержень оправки.
При включении станка ничего не происходит.	Станок не подключен к сети электропитания. Не установлены электрические соединения.	Подключите станок.  Подтяните проволочные соединения.

# ФРЕЗЕРНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

## Узел фрезерной головки

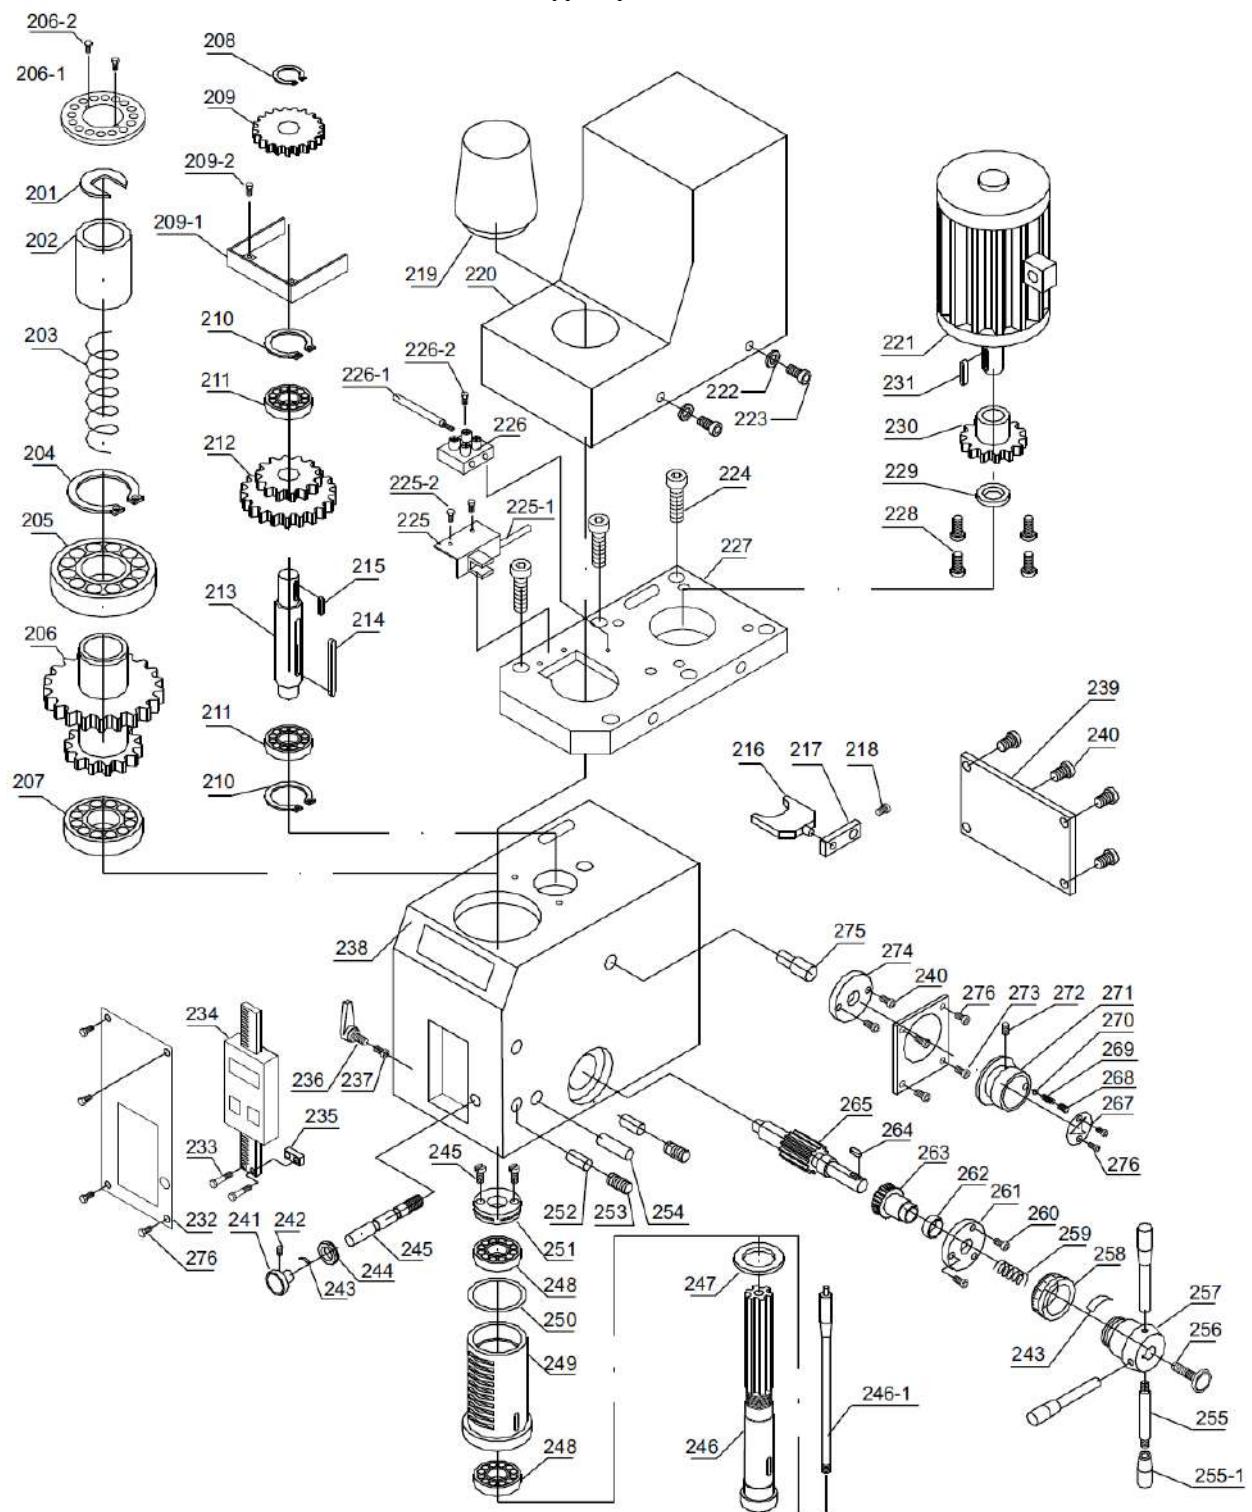

**УЗЕЛ ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВКИ I**


<b>№</b>	<b>Позиция на чертеже</b>	<b>Описание</b>	<b>Технические характеристики</b>	<b>К-во</b>
1	201	Стопорная шайба		1
2	202	Втулка		1
3	203	Пружина	2,5x28x100	1
4	204	Пружинное стопорное кольцо	Ø 45	1
5	205	Подшипник	6209	1
6	206	Шестерни	60/70Т	1
7	206-1	Кольцо с отверстиями	16 отверстий	1
8	206-2	Винт	M3x8	2
9	207	Подшипник	7007	1
10	208	Пружинное стопорное кольцо	Ø15	1
11	209	Шестерни	37Т	1
12	209-1	Ограждение		1
13	209-2	Винт	M3x6	2
14	210	Пружинное стопорное кольцо	Ø 32	2
15	211	Подшипник	6002	2
16	212	Шестерня вала	42/62Т	1
17	213	Вал		1
18	214	Шпонка	5X50	1
19	215	Шпонка	C5x12	1
20	216	Вилка		1
21	217	Рычаг вилки		1
22	218	Установочный винт	5x8	1
23	219	Крышка стержня оправки		1
24	220	Кожух мотора		1
25	221	Мотор	91ZYT005	1
26	222	Шайба	M4x8	6
27	223	Шайба	M4	6
28	224	Винт	M6x14	6
29	225	Кронштейн дляискателя		1
30	225-1	Электрический провод		1
31	225-2	Винт	M3x6	2
32	226	Клемма		1
33	226-1	Электрический провод		1
34	226-2	Винт	M3x12	1
35	227	Пластина мотора		1
36	228	Винт	M5x12	6
37	229	Пружинное стопорное кольцо	M10	1
38	230	Шестерня	25Т	1
39	231	Шпонка	C4X6	1
40	232	Табличка		1
41	233	Винт	M3x6	2
42	234	Цифровая шкала		1

## УЗЕЛ ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВКИ II

<b>№</b>	<b>Позиция на чертеже</b>	<b>Описание</b>	<b>Технические характеристики</b>	<b>К-во</b>
43	235	Основание		1
44	236	Фиксирующий рычаг	M8x20	1
45	237	Латунная шпилька		1
46	238	Фрезерная головка		1
47	239	Пластина для головки		1
48	240	Винт	M4x8	6
49	241	Ручка		1
50	242	Установочный винт	M5x6	1
51	243	Пружинная деталь		2
52	244	Круговая шкала		1
53	245	Червячный вал		1
54	246	Шпиндель		1
55	246-1	Стержень оправки		1
56	247	Кольцо		1
57	248	Подшипник		2
58	249	Втулка		1
59	250	Резиновое кольцо	58x2,65	1
60	251	Регулировочная гайка		1
61	252	Латунная шпилька	B4x20	4
62	253	Установочный винт	M5X12	4
63	254	Шпилька	A6x30	1
64	255	Рукоятка		3
65	256	Ручка		1
66	257	Основание		1
67	258	Круговая шкала		1
68	259	Пружина	1,2x12x2,5	1
69	260	Винт	M4X40	3
70	261	Фланец		1
71	262	Шайба		1
72	263	Червячное колесо		1
73	264	Шпонка	4x12	1
74	265	Зубчатый вал		1
75	266	Фланец		1
76	266-1	Винт	4x12	3
77	267	Наклейка с указанием высокой (H) / низкой (L) скорости		1
78	268	Установочный винт	M8x8	1
79	269	Пружина	0,8x5x25	1
80	270	Шарик	Ø 6,5	1
81	271	Ручка		1
82	272	Установочный винт	M5x16	1
83	273	Наклейка с указанием высокой (H) / низкой (L) скорости		1
84	274	Фланец		1
85	275	Вал с вилкой		1

# ФРЕЗЕРНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

Узел стойки, стола и основания

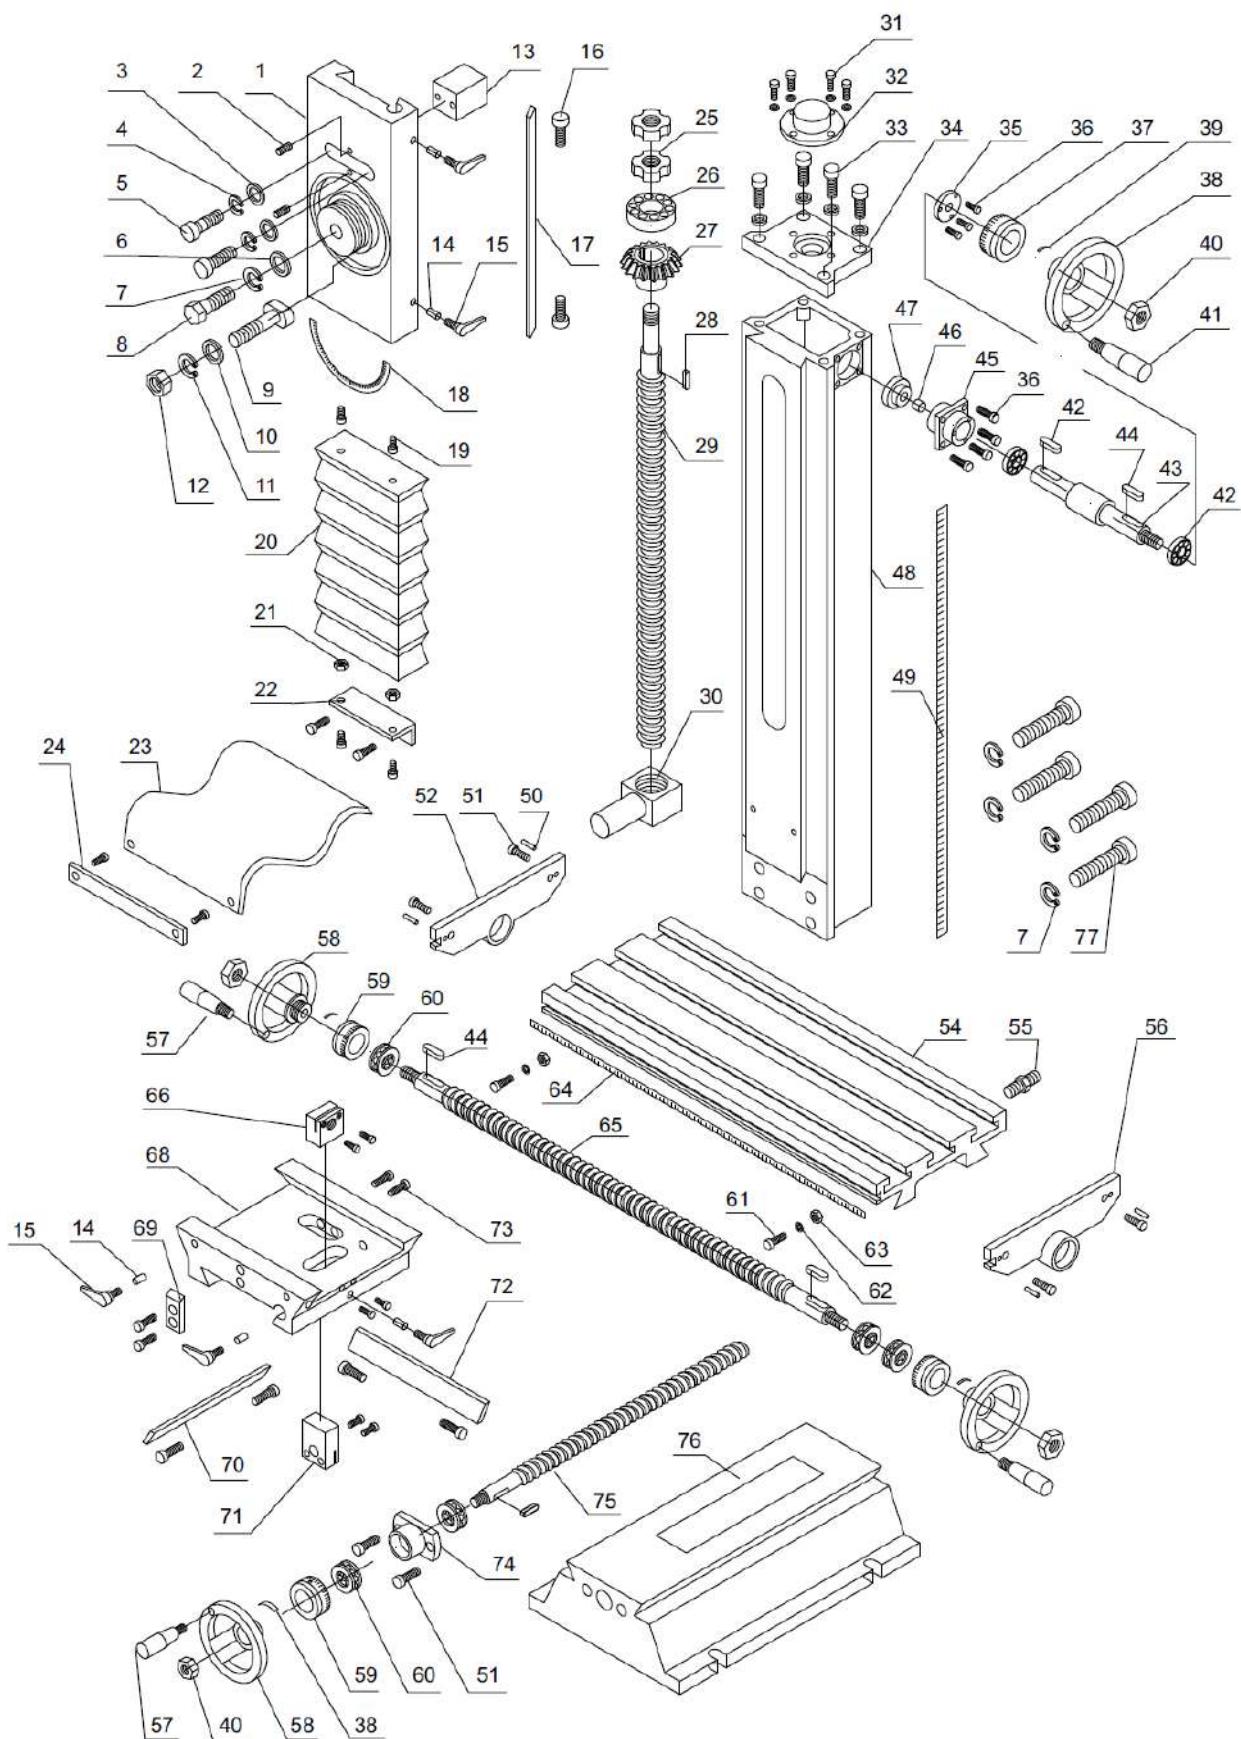


**УЗЕЛ СТОЙКИ, СТОЛА И ОСНОВАНИЯ I**

<b>№</b>	<b>Позиция на чертеже</b>	<b>Описание</b>	<b>Технические характеристики</b>	<b>К-во</b>
86	1	Вертикальная направляющая скольжения		1
87	2	Винт	M6x16	2
88	3	Шайба		2
89	4	Пружинная шайба	8	6
90	5	Винт	M8x25	2
91	6	Винт	M12x40	1
92	7	Пружинная шайба	12	5
93	8	Врезная гайка	12	1
94	9	Болт		1
95	10	Шайба	M10	1
96	11	Пружинная шайба	M10	1
97	12	Гайка	M10	1
98	13	Блок		1
99	14	Латунная шпилька		5
100	15	Фиксирующий рычаг	M6x16	5
101	16	Винт клина		1
102	17	Клин		1
103	18	Указатель угла		1
104	19	Винт	M5x10	12
105	20	Пылезащитная крышка		1
106	21	Гайка	M5	2
107	22	Соединительная планка		1
108	23	Пылезащитная крышка		1
109	24	Соединительная планка		1
110	25	Гайка	M16x1,5	2
111	26	Подшипник		1
112	27	Шестерня		1
113	28	Шпонка	4x16	2
114	29	Вертикальный ходовой винт		1
115	30	Гайка		1
116	31	Шайба	M5	4
117	32	Крышка		1
118	33	Винт	M8x20	4
119	34	Кронштейн		1
120	35	Фланец		1
121	36	Винт	M5x12	7
122	37	Шкала		1
123	38	Пружинная деталь		4
124	39	Маховик		1
125	40	Стопорная гайка		4
126	41	Рукоятка	M10x80	1

**УЗЕЛ СТОЙКИ, СТОЛА И ОСНОВАНИЯ II**

<b>№</b>	<b>Позиция на чертеже</b>	<b>Описание</b>	<b>Технические характеристики</b>	<b>К-во</b>
127	42	Подшипник	6001	2
128	43	Вал		1
129	44	Шпонка	4x12	2
130	45	Корпус подшипника		1
131	46	Втулка		1
132	47	Шестерня		1
133	48	Стойка		1
134	49	Шкала	A5x25	1
135	50	Шпилька	M6x16	10
136	51	Винт		1
137	52	Левый кронштейн		1
138	54	Рабочий стол		1
139	55	Заглушка		1
140	56	Правый кронштейн		1
141	57	Рукоятка	M8x63	3
142	58	Маховик		3
143	59	Круговая шкала		3
144	60	Подшипник		5
145	61	Винт	M6x10	2
146	62	Втулка		2
147	63	Врезная гайка		1
148	64	Шкала		1
149	65	Продольный ходовой винт		1
150	66	Продольная ходовая гайка		1
151	67	Регулировочный винт	M4x20	4
152	68	Поперечный суппорт		1
153	69	Фиксатор положения		1
154	70	Поперечный клин		1
155	71	Поперечная ходовая гайка		1
156	72	Продольный клин		1
157	73	Винт	M6x25	2
158	74	Корпус подшипника		1
159	75	Поперечный ходовой винт		1
160	76	Основание		1
161	77	Винт	M12x90	4

## УЗЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА

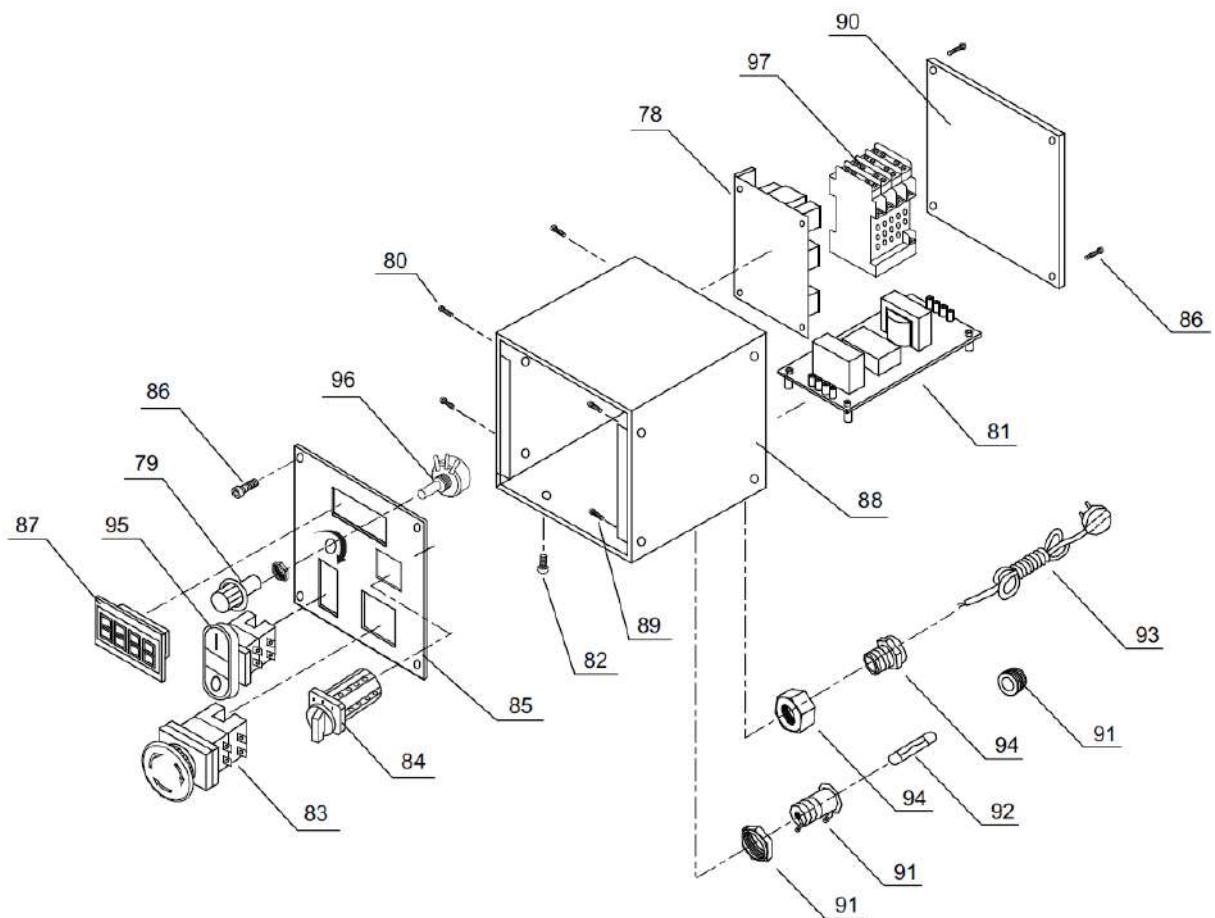

**УЗЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА**

<b>№</b>	<b>Позиция на чертеже</b>	<b>Описание</b>	<b>Технические характеристики</b>	<b>К-во</b>
1	78	Управление скоростью		1
2	79	Ручка синхронизации		1
3	80	Винт	M3x8	4
4	81	Фильтр		1
5	82	Винт	M3x16	4
6	83	Кнопка аварийной остановки		1
7	84	Переключатель Назад (R) / Вперед (F)		1
8	85	Пластина электрического блока		1
9	86	Винт	M4x6	8
10	87	Указатель скорости		1
11	88	Электрический блок		1
12	89	Винт	M5x8	4
13	90	Крышка		1
14	91	Держатель предохранителя		1
15	92	Предохранитель (10A)		1
16	93	Вилка		1
17	94	Компенсатор натяжения провода		1
18	95	Переключатель «ON/OFF» («ВКЛ./ВЫКЛ.»)		1
19	96	Потенциометр		1
20	97	Контактор переменного тока		1

**STALEX**